

Bedienungsanleitung

User's Manual

Manuel de l'utilisateur

Universal-Schweißautomat

All-purpose Welding Unit

Poste de soudage universel

HST300 *Print+*



HÜRNER SCHWEISSTECHNIK GmbH

Nieder-Ohmener Str.
35325 Mücke (Atzenhain)

☎ +49 (0)6401 91 27 0
📠 +49 (0)6401 91 27 39

✉ info@huerner.de
💻 http://www.huerner.de

Version Februar 2009

Inhalt

1	Einleitung.....	5
2	Sicherheitshinweise.....	5
2.1	Benutzung des richtigen Fitting-Adapters	5
2.2	Zweckentfremdung des Schweiß- oder Netzkabels	5
2.3	Sicherung des Fittings und der Verbindungsstelle	5
2.4	Reinigung des Schweißautomaten.....	5
2.5	Öffnen des Gehäuses	6
2.6	Verlängerungskabel im Freien.....	6
2.7	Kontrolle des Schweißautomaten auf Beschädigungen	6
2.8	Schutzhülle für Schnittstelle.....	6
2.9	Anschlußbedingungen.....	6
2.9.1	Am Netz.....	6
2.9.2	Bei Generatorbetrieb.....	6
3	Wartung und Reparatur.....	7
3.1	Transport, Lagerung, Versand.....	7
4	Funktionsprinzip	7
5	Bedienung	8
5.1	Einschalten des Schweißautomaten	8
5.2	Eingabe des Schweißercodes.....	8
5.3	Anschließen des Fittings	8
5.4	Einlesen des Fittingcodes mit dem Lesestift	8
5.5	Starten des Schweißvorganges	9
5.6	Schweißprozess	9
5.7	Ende des Schweißprozesses	9
5.8	Abbruch des Schweißprozesses	9
5.9	Abkühlzeit.....	9
5.10	Zurück zum Beginn der Eingabe	9
6	Zusatzinformationen im Schweißprotokoll.....	9
6.1	Freie Dateneingabe	9
6.2	Eingabe oder Änderung der Kommissionsnummer.....	10
6.3	Eingabe oder Änderung von Zusatzdaten.....	10
6.4	Eingabe der Witterung.....	10
6.5	Eingabe des 2. Fittingcodes	10
6.6	Rohrcode eingeben	10
7	Manuelle Eingabe der Verschweißungsparameter	11
7.1	Eingabe Zahlenfolge	11
7.2	Eingabe Spannung/Zeit.....	11
8	Ausdruck der Protokolle	11
8.1	Druck-Menü.....	12
8.2	Ausdruck aller Protokolle	12
8.3	Ausdruck einer Kommissionsnummer	12
8.4	Ausdruck auf Papier	12
8.5	HÜRNER-Mikro-Drucker	12
8.6	Ausgabe an Datenspeicher oder PocketPC	12
8.7	Datenausgabe an PC	12
8.8	Löschen des Speicherinhalt	12
8.9	Erhalt des Speicherinhalt	12
9	Gerätespezifische Informationen.....	13
9.1	Freie Protokollplätze	13
9.2	Wartung fällig	13
9.3	Lesestift/Scanner prüfen	13
9.4	Widerstandsmessung.....	13
9.5	Thermischer Überlastschutz	13
9.6	Hinweis auf Netzunterbrechung	13

10	Konfiguration des Schweißautomaten.....	13
10.1	Erläuterungen zum Einstell-Menü	14
10.2	Uhr stellen	14
10.3	Anzeige-Sprache wählen	14
10.4	Lautstärke einstellen	14
11	Auflistung der Überwachungsfunktionen.....	15
11.1	Fehlerarten während der Eingabe.....	15
11.1.1	Codefehler.....	15
11.1.2	Kein Kontakt	15
11.1.3	Unterspannung.....	15
11.1.4	Überspannung.....	15
11.1.5	Gerät zu heiß.....	15
11.1.6	Systemfehler	15
11.1.7	Temperaturfehler	15
11.1.8	Temperaturmessung defekt.....	15
11.1.9	Uhr defekt.....	15
11.1.10	Wartung fällig	15
11.1.11	Eingabefehler	15
11.1.12	Speicher voll.....	16
11.2	Fehlerarten während des Schweißvorganges	16
11.2.1	Unterspannung.....	16
11.2.2	Überspannung.....	16
11.2.3	Widerstandsfehler	16
11.2.4	Frequenzfehler	16
11.2.5	Spannungsfehler	16
11.2.6	Strom zu niedrig	16
11.2.7	Strom zu hoch	16
11.2.8	Not-Aus	16
11.2.9	Windungsschluß.....	16
11.2.10	Netzunterbrechung.....	16
12	Datenblatt des HST 300 Print+	17
12.1	Parallele Schnittstelle (Centronics).....	17
12.2	Serielle Schnittstelle	17
	Anschrift für Wartung und Reparatur.....	17
13	Zubehör/Ersatzteile für HST300 Print+	17

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken für das in unser Produkt gesetzte Vertrauen und wünschen Ihnen einen zufriedenen Arbeitsablauf.

Der Schweißautomat HST300 *Print+* dient ausschließlich der Verschweißung von Elektro-Schweißfittings aus Kunststoff.

Das Schweißgerät HST300 *Print+* ist nach dem Stand der Technik und nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und mit Schutzeinrichtungen ausgestattet.

Es wurde vor der Auslieferung auf Funktion und Sicherheit geprüft. Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen jedoch Gefahren für

- die Gesundheit des Bedieners,
- das HST300 *Print+* und andere Sachwerte des Betreibers,
- die effiziente Arbeit des HST300 *Print+*.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung des HST300 *Print+* zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- das HST300 *Print+* nur unter Beaufsichtigung betreiben
- vor Inbetriebnahme des Schweißautomaten die Bedienungsanleitung genau beachten.

Vielen Dank.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Benutzung des richtigen Fitting-Adapters

Verwenden Sie die für die jeweiligen Fitting-Typen passenden Anschlusskontakte. Achten Sie auf festen Sitz und verwenden Sie keine verbrannten Anschlusskontakte oder Fitting-Adapter sowie keine, die nicht für die vorgesehene Verwendung bestimmt sind.

2.2 Zweckentfremdung des Schweiß- oder Netzkabels

Tragen Sie das HST300 *Print+* nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

2.3 Sicherung des Fittings und der Verbindungsstelle

Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um den Fitting und die Verbindungsstelle zu sichern. Die Montageanleitung des betreffenden Fittingherstellers sowie DVGW-, DVS-, europäische oder nationale Vorschriften und Verlegeanleitungen sind stets zu beachten.

Der Schweißvorgang an einem Fitting darf nicht wiederholt werden, weil dadurch unter Spannung stehende Teile berührbar werden können.

2.4 Reinigung des Schweißautomaten

Das HST300 *Print+* darf nicht abgespritzt oder unter Wasser getaucht werden.

2.5 Öffnen des Gehäuses

ACHTUNG!

Der Schweißautomat darf nur vom Fachpersonal der Firma Hürner Schweißtechnik oder einer von uns autorisierten und ausgebildeten Fachwerkstatt geöffnet werden.

2.6 Verlängerungskabel im Freien

Es dürfen nur entsprechend zugelassene und gekennzeichnete Verlängerungskabel mit folgenden Leiterquerschnitten verwendet werden.

bis 20 m: 1,5 mm² (empfohlen 2,5 mm²); Typ H07RN-F
über 20 m: 2,5 mm² (empfohlen 4,0 mm²); Typ H07RN-F

ACHTUNG! Das Verlängerungskabel darf nur abgewickelt und ausgestreckt verwendet werden.

2.7 Kontrolle des Schweißautomaten auf Beschädigungen

Vor jedem Gebrauch des Schweißautomaten sind die Schutzeinrichtungen und eventuell leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion der Steckkontakte in Ordnung ist, ob sie richtig klemmen und die Kontaktflächen sauber sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.

2.8 Schutzkappe für Schnittstelle

Die Schutzkappe für die Schnittstelle muss während des Schweißbetriebes geschlossen sein, damit keine Verunreinigungen und Feuchtigkeit in die Kontakte gelangen.

2.9 Anschlußbedingungen

2.9.1 Am Netz

Die Anschlussbedingungen der EVU, VDE-Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, DIN/EN-Vorschriften und nationale Vorschriften sind zu beachten.

ACHTUNG! Bei Baustellenverteiler: im Außenbereich nur über FI-Schutzschalter betreiben (Vorschriften).

Die Generator- bzw. Netzabsicherung sollte max. 16 A (träge) betragen. Das HST300 Print+ muss vor Regen und Nässe geschützt werden.

2.9.2 Bei Generatorbetrieb

Die entsprechend dem Leistungsbedarf des größten zum Einsatz kommenden Fittings erforderliche Generator-Nennleistung ist abhängig von den Anschlussbedingungen, den Umweltverhältnissen sowie vom Generatortyp selbst und dessen Regelcharakteristik.

Nennabgabeleistung des Generators 1-phasisch, 220-240 V, 50-60 Hz.

d 20	d 160	3,2	kW
d 160	d 450	4	kW mechanisch geregelt
		5	kW elektronisch geregelt

Erst den Generator starten und dann den Schweißautomaten anschließen. Die Leerlaufspannung sollte auf ca. 240 Volt eingeregt werden. Bevor der Generator abgeschaltet wird, muss zuerst der Schweißautomat abgetrennt werden.

ACHTUNG!

Die nutzbare Generatorleistung vermindert sich pro 1.000 m Standorthöhenlage um 10 %.

Während der Schweißung sollten keine zusätzlichen Verbraucher an dem selben Generator betrieben werden.

3 Wartung und Reparatur

Da es sich um einen im sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzten Schweißautomaten handelt, darf die Wartung und Reparatur nur in unserem Hause bzw. von Vertragspartnern, welche von uns speziell ausgebildet und autorisiert sind, durchgeführt werden. Dies garantiert einen gleichbleibend hochwertigen Geräte- und Sicherheitsstandard Ihres Schweißautomaten.

ACHTUNG!

Bei Zuwiderhandlung erlischt die Gewährleistung und Haftung für das Gerät und eventuell daraus entstehende Folgeschäden.

Bei der Überprüfung wird Ihr Gerät automatisch auf den derzeitigen technischen Auslieferstandard aufgerüstet, und Sie erhalten auf das überprüfte Gerät eine dreimonatige Funktionsgarantie.

Wir empfehlen, den Schweißautomaten mindestens alle 12 Monate einmal überprüfen zu lassen. Hierfür empfehlen wir Ihnen den „HÜRNER DirektService“.

Achten Sie auf die Wiederholungsprüfung nach BGV A/3!

3.1 Transport, Lagerung, Versand

Die Anlieferung des HST300 Print+ erfolgt in einer Transportkiste. Das HST300 Print+ ist in der Transportkiste trocken und vor Nässe geschützt zu lagern.

Der Versand des Schweißautomaten sollte nur in der Transportkiste erfolgen.

4 Funktionsprinzip

Mit dem HST300 Print+ können Elektroschweiß-Fittings verschweißt werden, die mit einem Strichcode versehen sind. Jedem Fitting ist ein Aufkleber mit einem Strichcode zugeordnet. Die Struktur dieses Codes ist international genormt (ISO / TR 13950) und enthält Informationen über die ordnungsgemäße Verschweißung und Bauteilrückverfolgung (Traceability).

Das Schweißprogramm des Geräts ist ausgerüstet mit der erweiterten Dateneingabe nach der Norm ISO TC 138 SC4. Wenn Sie z.B. Rohrcodes oder zusätzliche zweite Fittingcodes (so genannte Rückverfolgbarkeitscodes) verwenden wollen, schalten Sie das Gerät in den ISO-Modus (s. Abschnitt 10.1).

Die Schweißdaten können auch manuell eingegeben werden. Der mikroprozessorgesteuerte Schweißautomat HST300 Print+

- regelt und überwacht vollautomatisch den Schweißvorgang,
- bestimmt die Schweißzeit je nach Umgebungstemperatur,
- zeigt alle Informationen im Display im Klartext.

Alle für die Schweißung bzw. Rückverfolgung relevanten Daten werden in einem Festspeicher abgespeichert und können an einen Drucker oder einen PC ausgegeben werden.

Weiteres optionales Zubehör

- **PC-Software** zum Auslesen und Archivieren der Daten direkt auf Ihren PC (mit allen gängigen Windows-Betriebssystemen)
- **Hürner Mikrodrucker** zum Auslesen und Drucken der Daten direkt auf der Baustelle

- **Datenspeicher/PocketPC** für den Transfer der Daten vom Schweißgerät auf der Baustelle zum Drucker oder PC in Ihrem Büro (s. Einzelheiten am Ende dieser Anleitung)

5 Bedienung

5.1 Einschalten des Schweißautomaten

Der Schweißautomat wird nach dem Anschluss des Versorgungskabels ans Netz oder an einen Generator am Hauptschalter eingeschaltet und zeigt neben stehendes Display.

Anschließend erscheint Anzeige 2.

Huerner Universal
Schweissautomat
HST 300 Print+
Version 4.0 LD

Anzeige 1

5.2 Eingabe des Schweißercodes

Der Schweißautomat kann so konfiguriert werden, dass vor dem Einlesen des Fittingcodes der Schweißercode einzulesen ist. Im Display erscheint die Abfrage „Schweißercode eingeben“. Die Eingabe der Codezahl erfolgt entweder durch Einlesen des Strichcodes mit dem Lesestift oder durch die Pfeiltasten ↑, ↓, ←, →.

Nach dem Einlesen des Schweißercodes von einem Strichcode ertönt ein akustisches Signal, die Anzeige springt auf die nächste Eingabeabfrage um. Bei manueller Eingabe werden die Daten durch Betätigen der START-Taste übernommen. Bei fehlerhafter Eingabe erscheint die Meldung „Codefehler“; die Zahlenfolge ist dann zu prüfen und zu korrigieren. Bei korrekter Eingabe wird der Code abgespeichert und im Protokoll mit ausgedruckt.

Ist der ISO-Modus (vgl. Abschnitt 10.1) aktiviert, ist nur der ISO-Schweißercode gültig. Ist der ISO-Modus deaktiviert, ist sowohl die Eingabe des Hürner-Schweißercodes als auch die Eingabe des ISO-Schweißercodes möglich.

Strichcode eingeben
14:32 21.10.02
Versorg. 230V
Kein Kontakt

Anzeige 2

Die Schweißercode-Eingabe wird übersprungen, wenn die Eingabe des Schweißercodes nicht aktiviert ist.

Schweissercode eing.

Anzeige 3

5.3 Anschließen des Fittings

Die Schweißkontakte mit dem Fitting verbinden und auf festen Sitz achten. Eventuell die passenden Aufsteckadapter verwenden. Die Kontaktflächen der Schweißkontakte und des Fittings müssen sauber sein. Verschmutzte Kontakte führen zu Fehlschweißungen, außerdem zu Überhitzung und Verschmierung des Anschlusssteckers.

Nach dem Kontaktieren des Fittings erlischt die Meldung „Kein Kontakt“ und das Gerät zeigt die nächste Protokollnummer an, z.B. Protokoll-Nr. 0015.

Start ?
Temp.: 20 °C
DURA #: Ø063 90sec

Anzeige 4

5.4 Einlesen des Fittingcodes mit dem Lesestift

Es ist ausschließlich das auf dem angeschlossenen Fitting aufgeklebte Fittingcode-Etikett zu verwenden. Es ist unzulässig, ersatzweise das Fittingcode-Etikett eines andersartigen Fittings einzulesen.

Der Fittingcode wird eingelesen, indem der Lesestift leicht geneigt gehalten vor dem Etikett aufgesetzt und zügig und gleichmäßig über den Strichcode geführt wird. Bei korrektem Erfassen der Daten gibt der Schweißautomat ein akustisches Signal und zeigt die decodierten Daten auf dem Display an (vgl. Anzeige 4).

Die Anzeige „Start ?“ signalisiert die Bereitschaft des Schweißautomaten, den Schweißvorgang zu starten. Die eingelesenen Daten sind zu prüfen und kön-

nen bei Fehlbedienung mit der STOP/RESET-Taste gelöscht werden. Ebenso werden die eingelesenen Daten gelöscht, wenn die Verbindung des Schweißautomaten mit dem Fitting unterbrochen wird.

5.5 Starten des Schweißvorganges

Der Schweißvorgang lässt sich mit der START-Taste am Gerät starten.

Wenn im Display „Start ?“ erscheint und keine Störung angezeigt wird, löst das Drücken der START-Taste die Sicherheitsabfrage „Rohr bearbeitet?“ aus, die ihrerseits durch erneutes Drücken der START-Taste bestätigt werden muss. Daraufhin beginnt die eigentliche Schweißung.

5.6 Schweißprozess

Der Schweißprozess wird während der gesamten Schweißzeit nach den durch den Fittingcode vorgegebenen Schweißparametern überwacht. Zusätzlich leuchtet die rote Signalleuchte dauernd. In den unteren Zeilen des Displays werden zudem Schweißspannung und Schweißstrom angezeigt.

5.7 Ende des Schweißprozesses

Der Schweißprozess ist ordnungsgemäß beendet, wenn die Ist-Schweißzeit der Soll-Schweißzeit entspricht, die rote Signalleuchte erlischt und das akustische Signal zwei Mal ertönt.

5.8 Abbruch des Schweißprozesses

Der Schweißprozess ist fehlerhaft, wenn eine Störungsmeldung im Klartext angezeigt wird, die rote Signalleuchte blinkt und das akustische Signal im Intervallton ertönt. Ein Fehler lässt sich nur mit der STOP/RESET-Taste quittieren.

Istzeit :	56sec
Sollzeit :	90sec
DURA #	Ø063
39.00V	5.4A

Anzeige 5

5.9 Abkühlzeit

Die Abkühlzeit ist nach den Angaben des Fittinghersteller einzuhalten. Wenn der Strichcode des Herstellers des Fittings eine Abkühlzeit beinhaltet, wird diese am Ende des Schweißvorganges im Display angezeigt und rückwärts gezählt. Das Herabzählen der Abkühlzeit kann jederzeit mit der STOP/RESET-Taste bestätigt und unterbrochen werden. Zu beachten ist, dass während dieser Zeit keine äußeren Kräfte auf die noch warme Rohr-Fitting-Verbindung wirken dürfen. Die Anzeige der Abkühlzeit fehlt, wenn der Strichcode des Fittings keine Angabe zur Abkühlzeit enthält.

5.10 Zurück zum Beginn der Eingabe

Nach dem Schweißvorgang wird der Schweißautomat durch Unterbrechung der Verbindung zum Schweißfitting oder durch das Betätigen der STOP/RESET-Taste wieder zurück zum Beginn der Eingabe geschaltet.

6 Zusatzinformationen im Schweißprotokoll

Jedes im Gerätespeicher abgelegte Schweißprotokoll umfasst eine Reihe von Schweiß- und Rückverfolgbarkeitsdaten, deren Erfassung vom Nutzer im Einstell-Menü einzeln zu- und abgeschaltet werden kann. Diese Daten lassen sich über einen Drucker ausgeben oder auf einem PC mit dem Schweißprotokoll-Verwaltungsprogramm DataWork weiter verarbeiten.

6.1 Freie Dateneingabe

Mit der Pfeiltaste \uparrow wird auf freie Dateneingabe umgeschaltet. Das erscheinende Display erlaubt mit den Tasten \uparrow und \downarrow die Wahl zwischen „Kommissionsnummer eingeben“ und „Zusatzdaten eingeben“.

6.2 Eingabe oder Änderung der Kommissionsnummer

Nach der Menüauswahl „Kommissionsnummer eingeben“ in der freien Dateneingabe erscheint das Display zur Eingabe der Kommissionsnummer. Die Eingabe erfolgt entweder mit den Pfeil-Tasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow oder durch Einlesen eines Strichcodes mit dem Lesestift. Die maximale Länge beträgt 32 Stellen. Die Eingabe ist mit der START-Taste zu bestätigen. Die Kommissionsnummer wird abgespeichert und im Protokoll mit ausgedruckt.

6.3 Eingabe oder Änderung von Zusatzdaten

Nach der Menüauswahl „Zusatzdaten eingeben“ in der freien Dateneingabe erscheint zunächst das Display zur Eingabe der Ersten Zusatzdaten, danach das zur Eingabe der Zweiten Zusatzdaten. Die Eingabe erfolgt entweder mit den Pfeil-Tasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow oder durch Einlesen des Strichcodes mit dem Lesestift.

Für „1. Zusatzdaten eingeben“ beträgt die maximale Länge 20 Stellen. Die Eingabe ist mit der START-Taste zu bestätigen. Die Zusatzdaten werden abgespeichert und im Protokoll mit ausgedruckt. Mit der STOP/RESET-Taste wird die Eingabe übersprungen und nicht abgespeichert.

Für „2. Zusatzdaten eingeben“ beträgt die maximale Länge 15 Stellen. Die Eingabe ist mit der START-Taste zu bestätigen. Die Zusatzdaten werden abgespeichert und im Protokoll mit ausgedruckt. Mit der STOP/RESET-Taste wird die Eingabe übersprungen und nicht abgespeichert.

Hinweis:

Die Zusatzdaten können von Ihnen frei definiert werden. Sie können in die Felder z.B. Informationen wie Rohrlänge, Grabentiefe oder Kommentare zur Schweißung eingeben und für Ihre Rückverfolgung nutzen.

6.4 Eingabe der Witterung

Ist die Eingabe der Witterungsbedingungen in der Gerätekonfiguration aktiviert, so wird sie vor Eingabe des Fittingstrichcodes abgefragt.

Mit den Pfeiltasten \uparrow , \downarrow wird zwischen „sonnig“, „trocken“, „Regen“, „Wind“, „Zelt“ und „Heizung“ ausgewählt und mit der START-Taste bestätigt. Die Auswahl wird abgespeichert und erscheint im ausgedruckten Protokoll.

6.5 Eingabe des 2. Fittingcodes

Ist die Eingabe der ISO-Daten in der Gerätekonfiguration aktiviert, so wird nach dem Einlesen des Fittingstrichcodes „2. Fittingcode eingeben“ abgefragt.

Die Eingabe erfolgt entweder mittels des Lesestifts von einem Strichcode oder manuell mit den Pfeiltasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Mit der START-Taste wird die Eingabe bestätigt. Bei fehlerhafter Eingabe erscheint die Meldung „Codefehler“ und die Zahlenfolge ist dann zu prüfen und zu korrigieren. Bei korrekter Eingabe werden die Daten abgespeichert und im Protokoll mit ausgedruckt. Durch Betätigen der STOP/RESET-Taste wird die Abfrage übersprungen.

Hinweis:

Der Zweite Fittingcode wird von Fittingherstellern auch „Rückverfolgbarkeitscode Fitting“ oder „Traceability-Code“ genannt.

6.6 Rohrcode eingeben

Ist die Eingabe der ISO-Daten in der Gerätekonfiguration aktiviert, so erscheint nach der Eingabe des Zweiten Fittingcodes die Abfrage „1. Rohrcode eingeben“ (vgl. Anzeige 11).

FREIE DATENEINGABE
>Komm.-Nr. eingeben
Zusatzzdaten eing.

Anzeige 6

Komm.-Nr. eingeben

Anzeige 7

1. Zusatzdaten eing.

Anzeige 8

WITTERUNG EINGEBEN
>sonnig
trocken
Regen

Anzeige 9

2. Fittingcode eing.

Anzeige 10

1. Rohrcode eingeben

Anzeige 11

Die Eingabe des numerischen Rohrcodes erfolgt entweder mittels des Lesestifts von einem Strichcode oder manuell mit den Pfeiltasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Mit der START-Taste wird die Eingabe bestätigt. Bei fehlerhafter Eingabe erscheint die Meldung „Codefehler“ und die Zahlenfolge ist dann zu prüfen und zu korrigieren. Bei korrekter Eingabe werden die Daten abgespeichert und im Protokoll mit ausgedruckt. Durch Betätigen der STOP/RESET-Taste wird die Abfrage übersprungen.

Nach Eingabe des Ersten Rohrcodes besteht auch die Möglichkeit, den Zweiten Rohrcode einzugeben. Diese Eingabe geschieht nach demselben Verfahren.

7 Manuelle Eingabe der Verschweißungsparameter

Der Fitting ist mit dem Schweißkabel zu kontaktierten. Ist die manuelle Eingabe in der Gerätekonfiguration aktiviert, kann sie mit der Pfeil-Taste \downarrow eingeschaltet werden, und es erscheint die in Anzeige 12 wiedergegebene Menüauswahl.

Mit den Pfeil-Tasten \uparrow und \downarrow kann nun zwischen „Eingabe Zahlenfolge“ (d.h. die Zahlenfolge, die den Fittingcode repräsentiert) und „Eingabe Spannung/Zeit“ ausgewählt werden. Mit der START-Taste ist die Auswahl zu bestätigen.

MANUELLE EINGABE
>Eing. Zahlenfolge
Eing. Spannung/Zeit

Anzeige 12

7.1 Eingabe Zahlenfolge

Nach der entsprechenden Auswahl im Menü der manuellen Eingabe erscheint im Display „Eingabe Zahlenfolge“. Die 24 Stellen des Fittingcodes, der nun manuell einzugeben ist, sind als Asterisken (*) dargestellt. Die Eingabe geschieht mit den Pfeiltasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Mit der START-Taste wird die Eingabe bestätigt und decodiert. Bei einer falschen Eingabe erscheint die Meldung „Codefehler“ und die Zahlenfolge ist zu prüfen und zu korrigieren. Bei korrekter Eingabe werden die decodierten Daten angezeigt und die Anzeige „Start?“ signalisiert die Startbereitschaft des Geräts.

Manuelle Eingabe
U= 40 V t= 1000 s

Anzeige 13

7.2 Eingabe Spannung/Zeit

Nach der Auswahl „Eingabe Spannung/Zeit“ im Menü der manuellen Eingabe erscheint ein Display wie in Anzeige 13. Mit den Pfeiltasten \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow kann nun die Schweißspannung und die Schweißzeit nach Angaben des Fitting-Herstellers vorgewählt und mit der START-Taste bestätigt werden. Die Anzeige „Start?“ signalisiert die Startbereitschaft.

8 Ausdruck der Protokolle

Schnittstelle

Parallele Schnittstelle (Centronics)
passend für alle handelsüblichen Papierdrucker

und

Serielle Schnittstelle

passend für den HÜRNER-MNikrodrucker und HÜRNER-PC-Software

Anschlussmodus	seriell, RS 232 (V24 Schnittstelle)
Baudrate	19200
Parität	keine
Datenbits	8
Stoppbits (PC-Software)	2
Stoppbits (Mikro-Drucker)	1
Übertragungsprotokoll	X_ON / X_OFF

8.1 Druck-Menü

Durch Anschließen des Druckerkabels wird das Druck-Menü aufgerufen. Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow kann zwischen „Alle Protokolle drucken“ und „Kommissionsnummer drucken“ gewählt werden. Die Wahl muss mit der START-Taste bestätigt werden.

8.2 Ausdruck aller Protokolle

Wird im Druck-Menü die Option „Alle Protokolle drucken“ gewählt, werden alle im Protokollspeicher befindlichen Daten auf den Drucker oder PC ausgegeben.

8.3 Ausdruck einer Kommissionsnummer

Wird im Druck-Menü die Option „Kommissionsnummer drucken“ gewählt, wird die erste Kommissionsnummer auf dem Display angezeigt. Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow können nacheinander alle im Protokollspeicher vorhandenen Kommissionen angewählt werden. Durch Drücken der START-Taste können dann die Daten der ausgewählten Kommissionsnummer zum Drucker oder PC übertragen werden.

```
** DRUCK-MENUE **
>Alle Prot. drucken
Komm.-Nr. drucken
```

Anzeige 14

8.4 Ausdruck auf Papier

Nach der Auswahl im Druck-Menü wird der Druckvorgang gestartet. Zeigt der Schweißautomat nun „Drucker nicht bereit“, muss der Drucker auf ON-LINE geschaltet oder die Schnittstelle richtig konfiguriert werden (siehe Datenblatt).

8.5 HÜRNER-Mikro-Drucker

Mit dem mitgelieferten Adapterkabel den Mikro-Drucker anschließen und auf ON-LINE schalten. Der Druckvorgang wird dann gestartet.

8.6 Ausgabe an Datenspeicher oder PocketPC

Die Protokollausgabe an einen externen Datenspeicher oder einen PocketPC (Palm-Computer, elektronischer Notizblock) funktioniert wie der Ausdruck auf Papier. Es ist jedoch in jedem Falle die Bedienungsanleitung des Datenspeichers bzw. des PocketPC zu beachten.

8.7 Datenausgabe an PC

Für die direkte Protokollausgabe und weitere Datenarchivierung im PC steht Ihnen die umfangreiche Software der Firma Hürner Schweißtechnik für alle gängigen Windows-Betriebssysteme zu Verfügung.

8.8 Löschen des Speicherinhalts

Der Speicherinhalt kann erst nach der Ausgabe aller Protokolle gelöscht werden. Dies wird mit dem Hinweis „Drucken beendet“ angezeigt. Nach dem Entfernen des Druckerkabels kommt die Abfrage „Speicher löschen“. Bei Bestätigung mit der START-Taste erscheint die Sicherheitsabfrage „Speicher wirklich löschen“, die nochmals mit der START-Taste bestätigt werden muss. Daraufhin wird der Speicherinhalt gelöscht.

8.9 Erhalt des Speicherinhalts

Nach dem Entfernen des Druckerkabels kommt die Abfrage „Speicher löschen“. Durch Drücken der STOP/RESET-Taste wird der Speicherinhalt erhalten und der Druckvorgang kann nochmals wiederholt werden.

9 Gerätespezifische Informationen

9.1 Freie Protokollplätze

Die aktuell freien Protokollplätze werden angezeigt, wenn bei der Anzeige „Strichcode eingeben“ die Taste \Rightarrow gedrückt gehalten wird.

9.2 Wartung fällig

Das Fälligkeitsdatum der nächsten empfohlenen Wartung wird angezeigt, wenn die Pfeil-Taste \Leftrightarrow gedrückt gehalten wird.

Ist das empfohlene Datum überschritten, erscheint bei Anschließen ans Netz ein Wartungshinweis. Er muss mit der START-Taste bestätigt werden.

9.3 Lesestift/Scanner prüfen

Der Lesestift/Scanner kann am Testcode des Schweißautomaten überprüft werden, wenn in der Anzeige „Strichcode eingeben“ steht. Bei ordnungsgemäßer Funktion des Lesestifts/Scanners meldet der Schweißautomat im Display „Testcode korrekt“ mit einem akustischen Signal.

9.4 Widerstandsmessung

Nach Betätigen der START-Taste wird der Fitting-Widerstand gemessen und mit den eingelesenen Werten des Fittingcodes verglichen. Ist die Abweichung zwischen beiden Werten kleiner als die im Code benannte Toleranz, beginnt der Schweißvorgang. Ist die Abweichung größer als die Toleranzvorgabe, stoppt der Schweißautomat mit der Meldung „Widerstandsfehler“. Zusätzlich erscheint in der Anzeige der gemessene Ist-Wert für den Fitting-Widerstand.

9.5 Thermischer Überlastschutz

Zu einem Schweißabbruch führt auch eine zu hohe Transformator-Temperatur im Schweißautomaten. Der Überwachungsschalter für die Transformator-Temperatur bricht bei einem zu hohen Temperaturwert die Schweißung ab, wenn die noch verbleibende Schweißzeit länger als 800 Sekunden ist. Im Display und im Protokoll erscheint die Meldung „Gerät zu heiß“.

9.6 Hinweis auf Netzunterbrechung

Dieser Hinweis zeigt an, dass der letzte Schweißvorgang durch einen Netzausfall unterbrochen wurde. Die Ursache kann ein zu schwacher Generator oder ein zu langes oder zu dünnes Verlängerungskabel sein. Oder aber der Sicherungsautomat des Geräts hat ausgelöst.

10 Konfiguration des Schweißautomaten

Der Schweißautomat kann mittels Operator-Ausweis neu konfiguriert werden. Nach Betätigen der MENÜ-Taste erscheint die Abfrage „Operatorcode eingeben“. Nach dem Einlesen oder der manuellen Eingabe des Operatorcodes erscheint das in Anzeige 15 wiedergegebene Auswahlmenü.

Mit den Pfeiltasten \uparrow , \downarrow wird der gewünschte Konfigurationspunkt gewählt.

Mit der Pfeiltaste \Rightarrow wird der gewählte Konfigurationspunkt von „ein“ auf „aus“ geschaltet und umgekehrt.

Steht bei einem Konfigurationspunkt ein „M“, so kann durch Drücken der MENÜ-Taste ein Untermenü aufgerufen werden.

Mit der START-Taste wird die eingestellte Konfiguration bestätigt und abgespeichert.

10.1 Erläuterungen zum Einstell-Menü

„Kommissionsnummer ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Kommissionsnummer neu eingegeben oder bestätigt werden muss, „aus“, dass sie es kann.

„Schweißercode ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung der Schweißercode eingelesen werden muss, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Zusatzdaten ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Zusatzdaten neu eingegeben oder bestätigt werden müssen, „aus“, dass sie es können.

„Speicher-Kontrolle ein“ bedeutet, dass bei vollem Protokollspeicher der Schweißautomat blockiert ist, bis die Protokolle ausgedruckt werden, „aus“, dass er nicht blockiert ist und das älteste Protokoll überschrieben wird.

„Manuelle Eingabe ein“ bedeutet, dass die manuelle Eingabe von Schweißparametern möglich ist, „aus“, dass sie nicht möglich ist.

„Witterung eingeben ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Witterungsbedingungen eingegeben werden müssen, „aus“, dass das nicht so ist.

„ISO-Daten ein“ bedeutet, dass die Eingabe des 2. Fittingcodes und des 1. und 2. Rohrcodes möglich ist, „aus“, dass sie nicht möglich ist.

Hinweis

Der ISO-Modus ermöglicht Qualitätssicherung nach ISO-Norm ISO TC 138 SC4 unter Berücksichtigung der in ihr definierten, erweiterten Strichcodestrukturen. Das bedeutet, dass der Benutzer durch die Eingabemöglichkeit für folgende Strichcodes geführt wird:

- Schweißer-/Benutzercode
- Auftrags-/Kommissionsnummer
- Schweißcode Fitting
- Rückverfolgbarkeitscode Fitting (2. Fittingcode)
- 1. Rohrcode
- 2. Rohrcode

Voraussetzung ist, dass die Fittings und Bauteile mit diesen Strichcodes versehen sind.

„Erweiterte Daten drucken ein“ bedeutet, dass die im Protokoll gespeicherten Zusatzdaten mit ausgedruckt werden, „aus“, dass sie nicht gedruckt werden.

„Uhr einstellen M“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zum Stellen der Uhr aufgerufen wird.

„Sprache wählen M“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zum Auswählen der Bedienersprache aufgerufen wird.

„Lautstärke einstellen M“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zum Einstellen der Summerlautstärke aufgerufen wird.

10.2 Uhr stellen

Nach Wahl des Untermenüs „Uhr einstellen“ erscheint das in Anzeige 19 wiedergegebene Display.

Die Uhrzeit und das Datum können unter Verwendung der Tastatur geändert werden. Dabei werden die Abschnitte „Stunde“, „Minute“, „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ je einzeln eingestellt. Mit der START-Taste werden die Einstellungen bestätigt.

10.3 Anzeige-Sprache wählen

Nach Wahl des Untermenüs „Sprache wählen“ erscheint das in Anzeige 20 wiedergegebene Display.

Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow wird zwischen „Deutsch“, „English“ und „Français“, „Español“ und „Dansk“ gewählt und mit der START-Taste die Auswahl bestätigt.

10.4 Lautstärke einstellen

Nach Wahl des Untermenüs „Lautstärke einstellen“ erscheint das in Anzeige 21 wiedergegebene Display. Zusätzlich ist der Summer zu hören. Die Lautstärke

```
** EINSTELL-MENUE **
>Komissions-Nr. ein
Schweissercode aus
Zusatzdaten ein
```

Anzeige 15

```
** EINSTELL-MENUE **
Speicher-Kontr. ein
Manuelle Eing. aus
>Witterung eing. ein
```

Anzeige 16

```
** EINSTELL-MENUE **
ISO-Daten ein
>Erw.Daten druck aus
Uhr einstellen M
```

Anzeige 17

```
** EINSTELL-MENUE **
Uhr einstellen M
>Sprache waehlen M
Lautstaerke ein M
```

Anzeige 18

```
Uhr/Datum stellen
10:25 06.09.02
```

Anzeige 19

```
SPRACHE EINSTELLEN
>Deutsch
English
Francais
```

Anzeige 20

```
LAUTSTAERKE EINSTEL.
0-----35-----70
Lauter →
Leiser ←
```

Anzeige 21

des Summers wird mit den Pfeiltasten \leftarrow , \rightarrow wie gewünscht eingestellt (zwischen 0 und 70) und die Einstellung mit der START-Taste bestätigt.

11 Auflistung der Überwachungsfunktionen

11.1 Fehlerarten während der Eingabe

11.1.1 Codefehler

Falsche Eingabe, Fehler am Codeträger, im Codeaufbau oder unsachgemäßes Einlesen.

11.1.2 Kein Kontakt

Es besteht keine vollständige elektrische Verbindung zwischen dem Schweißautomaten und dem Fitting (Steckverbindung zum Fitting überprüfen) bzw. Unterbrechung im Heizwendel.

11.1.3 Unterspannung

Die Eingangsspannung ist kleiner als 190 Volt. Generator-Ausgangsspannung nachregeln.

11.1.4 Überspannung

Die Eingangsspannung ist größer als 285 Volt. Generator-Ausgangsspannung herunterregeln.

11.1.5 Gerät zu heiß

Die Temperatur des Inverters ist zu hoch. Den Schweißautomaten ca. 1 Stunde abkühlen lassen.

11.1.6 Systemfehler

ACHTUNG!

Der Schweißautomat muss sofort von Netz und Fitting getrennt werden. Der Selbsttest hat Fehler im System gefunden. Der Schweißautomat darf nicht mehr verwendet werden und muss zur Reparatur eingeschickt werden.

11.1.7 Temperaturfehler

Gemessene Umgebungstemperatur ist außerhalb des Arbeitsbereiches des Gerätes, niedriger als -10°C oder höher als $+50^{\circ}\text{C}$.

11.1.8 Temperaturmessung defekt

Der Temperatur-Außenfühler am Schweißkabel ist beschädigt oder defekt.

11.1.9 Uhr defekt

Die interne Uhr ist gestört oder defekt. Bitte die Uhr neu einstellen. Sonst den Schweißautomaten ins Werk zur Wartung und Überprüfung einsenden.

11.1.10 Wartung fällig

Der empfohlene Wartungsstermin Ihres Schweißautomaten ist überschritten. Die Meldung „Wartung fällig“ muss mit der START-Taste bestätigt werden. Bitte den Schweißautomaten ins Werk oder zu einer autorisierten Servicestelle zur Wartung und Überprüfung einsenden.

11.1.11 Eingabefehler

Ein Code wurde falsch eingegeben. Es wurde in der manuellen Eingabe keine Schweißzeit vorgewählt. In der Datumseinstellung wurde ein ungültiger Bereich vorgewählt.

11.1.12 Speicher voll

Der Protokollspeicher ist voll. Bitte die Schweißprotokolle ausdrucken oder die Speicherkontrolle mittels Operator-Ausweis ausschalten. Dadurch wird das älteste Protokoll überschrieben.

11.2 Fehlerarten während des Schweißvorganges

Alle Fehler, die während des Schweißvorganges auftreten, werden mit einem akustischen Signal gemeldet.

11.2.1 Unterspannung

Die Eingangsspannung ist kleiner als 190 Volt. Steht der Fehler länger als 15 Sekunden an, wird der Schweißvorgang abgebrochen. Sinkt die Spannung unter 175 Volt, so wird der Schweißvorgang sofort abgebrochen.

11.2.2 Überspannung

Die Eingangsspannung ist größer als 290 Volt. Steht der Fehler länger als 15 Sekunden an, wird der Schweißvorgang abgebrochen.

11.2.3 Widerstandsfehler

Der angeschlossene Fittingwiderstand stimmt nicht mit dem eingelesenen Parameter überein.

11.2.4 Frequenzfehler

Die Frequenz der Eingangsspannung liegt nicht innerhalb der Toleranz (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Spannungsfehler

Generatorenspannung und -leistung überprüfen. Die Ausgangsspannung entspricht nicht dem eingelesenen Wert; der Schweißautomat muss zur Überprüfung ins Werk.

11.2.6 Strom zu niedrig

Diese Meldung erscheint bei momentaner Unterbrechung des Stromflusses oder wenn der Stromfluss in 3 Sekunden um mehr als 15 % pro Sekunde absinkt.

11.2.7 Strom zu hoch

Der Wert des Ausgangsstromes ist zu groß. Fehlerquellen: Kurzschluss im Heizwendel oder in der Schweißleitung. Während der Anlaufphase beträgt der obere Abschaltwert das 1,18-fache des Anfangswertes, ansonsten ist die Obergrenze lastabhängig und liegt 15 % über dem Anlaufstrom.

11.2.8 Not-Aus

Der Schweißvorgang wurde mit der STOP/RESET- Taste unterbrochen.

11.2.9 Windungsschluß

Stromverlauf weicht während der Schweißung um 15 % vom Sollwert ab, bedingt durch Kurzschluss im Heizwendel.

11.2.10 Netzunterbrechung

Die letzte Schweißung ist unvollständig. Der Schweißautomat wurde von der Versorgungsspannung getrennt.

12 Datenblatt des HST 300 Print+

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz - 60 Hz
Leistung	2800 VA, 80 % ED
Schutzklasse	IP 54
Strom primär	16 A
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis + 50 °C
Ausgangsspannung	8 V - 48 V
max. Ausgangstrom	110 A
Protokollplätze	1800 Protokolle
Messtoleranzen:	
Temperatur	± 5 %
Spannung	± 2 %
Strom	± 2 %
Widerstand	± 5 %

12.1 Parallele Schnittstelle (Centronics)

12.2 Serielle Schnittstelle

Anschlussmodus	seriell, RS 232 (V24 Schnittstelle)
Baudrate	19200
Parität	keine
Datenbits	8
Stoppbits (PC-Software)	2
Stoppbits (Mikro-Drucker)	1
Übertragungsprotokoll	X_ON / X_OFF

Hinweis

Je nach verwendetem Drucker muss die automatische Schreibwagenrückfuhr und/oder der automatische Zeilenvorschub (Auto Carriage Return und Auto Line Feed) eingestellt werden, damit das Protokoll im richtigen Format gedruckt wird.

Anschrift für Wartung und Reparatur

Hürner Schweißtechnik
Nieder-Ohmener Str. Tel.: +49 (0)6401 9127 0
35325 Mücke, Deutschland Fax: +49 (0)6401 9127 39

Web: www.huerner-st.de Mail: info@huerner-st.de



Technische Änderungen am Schweißautomaten bleiben vorbehaltten.

13 Zubehör/Ersatzteile für HST300 Print+

Anschlusskontakt 4.8 mit Gewinde (Schweißkontakt am Schweißkabel) passend für Uponor, DURA-Pipe, Simona, Strengweld, Plasson	217 - 010 - 062
Aufsteck-Adapter FF flach passend für Friatec	216 - 010 - 070
Aufsteck-Adapter FF rund 4,0 passend für Friatec, GF, AGRU, Wavin, Euro-Standard	216 - 010 - 080
Aufsteck-Adapter FF Stift passend für Friatec Friafit (Abwasser)	216 - 010 - 400

Aufsteck-Adapter GF

passend für GF, AGRU, Wavin, mit losen Drahtenden	216 - 010 - 090
Winkel Aufsteck-Adapter 4,8 - 4,8 90°	216 - 010 - 580
Adapter-Tasche	216 - 030 - 310
Lesestift	216 - 030 - 270
Handscanner	216 - 030 - 250
Druckerkabel (Centronics)	217 - 010 - 109
Druckerkabel (HST - PC)	217 - 010 - 108
Schweißer-/Operatorausweis	216 - 080 - 031
Software DataWork für Windows	216 - 080 - 505
Hürner PocketPC	216 - 080 - 101
Bedienungsanleitung HST300 Print+	216 - 100 - 330



Management Service

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT
◆ СЕРТИФИКАТ ♦ CERTIFICATE ♦ 認証書 ♦ 認證 ◆

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK

Hürner Schweißtechnik GmbH
Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Vertrieb und Fertigung von
Schweißmaschinen für den Rohrleitungsbau,
sowie die Entwicklung und Fertigung von
Strömungsüberwachungssystemen und technischen Kunststoffen

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70005562**

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001: 2000

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis **2010-02-15**

Zertifikat-Registrier-Nr. **12 100 14555 TMS**



M. Nagel

München, 2007-02-20



QMS-TGA-ZM-07-92

Contents

1	Introduction.....	5
2	Safety Messages	5
2.1	Using the Correct Connection Terminal.....	5
2.2	Improper Use of the Welding and Power Supply Cables.....	5
2.3	Securing the Fitting and the Joint.....	5
2.4	Cleaning the Welding Unit.....	5
2.5	Opening the Box.....	6
2.6	Using Extension Cables on the Worksite	6
2.7	Checking the Welding Unit for Damage.....	6
2.8	Interface Port Cover	6
2.9	Power Supply Specs	6
2.9.1	Mains Power Supply.....	6
2.9.2	Generator Power Supply	6
3	Service and Repair.....	7
3.1	Transport, Storage, Shipment.....	7
4	Principles of Operation	7
5	Operation.....	8
5.1	Turning the Welding Unit On.....	8
5.2	Entering the Welder ID Code.....	8
5.3	Connecting the Fitting	8
5.4	Reading the Fitting Code with the Scanning Pen.....	8
5.5	Starting the Welding Process	9
5.6	Welding Process	9
5.7	End of Welding	9
5.8	Aborted Welding.....	9
5.9	Cooling Time	9
5.10	Returning to the Start of Data Input	9
6	Additional Information in the Welding Report	9
6.1	Free Data Input	9
6.2	Entering or Changing the Job Number.....	10
6.3	Entering or Changing Additional Data.....	10
6.4	Entering Weather Conditions.....	10
6.5	Entering the 2nd Fitting Code	10
6.6	Entering Pipe Codes	10
7	Manual Input of Welding Parameters	11
7.1	Entering the String of Numbers.....	11
7.2	Entering Voltage/Time	11
8	Printing the Reports	11
8.1	Print Menu.....	12
8.2	Printing All Reports	12
8.3	Printing a Commission Number	12
8.4	Printing on Paper.....	12
8.5	HÜRNER Micro Printer	12
8.6	Data Transfer to Memory Unit or PocketPC.....	12
8.7	Data Transfer to PC	12
8.8	Deleting Data in Memory	12
8.9	Not Deleting Data in Memory	12
9	Unit-Specific Information	13
9.1	Available Welding Reports.....	13
9.2	Next Service Due	13
9.3	Checking the Scanner/Scanning Pen.....	13
9.4	Measuring Resistance.....	13
9.5	Overheating Protection.....	13
9.6	Power Supply Failure Indication	13

10	Welding Unit Configuration.....	13
10.1	Explanations for the Configuration Menu	14
10.2	Setting the Clock	14
10.3	Selecting the Display Language.....	14
10.4	Setting the Buzzer Volume	14
11	Self-Monitoring Functions Overview.....	15
11.1	Errors During Data Input	15
11.1.1	Code Error.....	15
11.1.2	No Contact	15
11.1.3	Low Voltage	15
11.1.4	Oversupply	15
11.1.5	Overheated.....	15
11.1.6	System Error	15
11.1.7	Temperature Error	15
11.1.8	Temperatur Sensor Defective	15
11.1.9	Clock Error	15
11.1.10	Next Service Due	15
11.1.11	Input Error	15
11.1.12	Memory Full	16
11.2	Errors During Welding	16
11.2.1	Low Voltage	16
11.2.2	Oversupply	16
11.2.3	Resistance Error.....	16
11.2.4	Frequency Error	16
11.2.5	Voltage Error	16
11.2.6	Low Current.....	16
11.2.7	Excess Current.....	16
11.2.8	Emergency Off	16
11.2.9	Heater Coil Error	16
11.2.10	Power Supply Failure.....	16
12	HST300 Print+ Technical Specifications.....	17
12.1	Parallel Interface (Centronics)	17
12.2	Serial Interface	17
	Service and Repair Contact	17
13	Accessories/Parts for HST300 Print+.....	17

1 Introduction

Dear Customer:

Thank you very much for purchasing our product. We are confident that it will meet your expectations.

The HST300 *Print+* Welding Unit is designed exclusively for welding electrofusion fittings made of plastic.

The HST300 *Print+* was manufactured and checked according to state-of-the-art technology and widely recognized safety regulations and is equipped with the appropriate safety features.

Before shipment, it was checked for operation reliability and safety. In the event of errors of handling or misuse, however, the following may be exposed to hazards:

- the operator's health,
- the HST300 *Print+* and other hardware of the operator,
- the efficient work of the HST 300 *Print+*.

All persons involved in the installation, operation, maintenance, and service of the HST300 *Print+* have to

- be properly qualified,
- operate the HST300 *Print+* only when observed,
- read carefully and conform to the User's Manual before working with the welding unit.

Thank you.

2 Safety Messages

2.1 Using the Correct Connection Terminal

Use the appropriate connection terminal that is compatible with the fitting type used. Be sure the contact is firmly established and do not use burnt connection terminals or terminal adapters that are not designed for the intended use.

2.2 Improper Use of the Welding and Power Supply Cables

Do not carry the HST300 *Print+* by its cord and do not pull the cord to unplug the unit from the socket. Protect the cables from heat, oil, and cutting edges.

2.3 Securing the Fitting and the Joint

Use clamps or a vice to secure the fitting and the joint to be made before welding. The fitting manufacturer's installation instructions, DVGW, DVS, European and national regulations will have to be respected in all cases.

The welding procedure for a fitting must never be repeated, since this may cause parts under power to be accessible to the touch.

2.4 Cleaning the Welding Unit

The HST300 *Print+* must not be sprayed with or immersed in water.

2.5 Opening the Box

CAUTION!

The welding device may be opened only by specialized staff of Hürner Schweißtechnik or staff of a service shop who were trained and authorized by us.

2.6 Using Extension Cables on the Worksite

Only the use of properly approved extension cables that are labeled as such and have the following conductor sections, is allowed:

up to 20 m: 1,5 mm² (2,5 mm² recommended); Type H07RN-F
over 20 m: 2,5 mm² (4,0 mm² recommended); Type H07RN-F

CAUTION! When using the extension cable, it must always be rolled off completely and lie fully extended.

2.7 Checking the Welding Unit for Damage

Each time before operating the welding unit, check safety features or possibly existing parts with minor damage for proper function. Make sure that the connection terminals work properly, that contact is fully established, and that the contact surfaces are clean. All parts have to be installed correctly and have to properly conform to all conditions for the unit to work as intended. Damaged safety features or functional parts should be properly repaired or replaced by an authorized service shop.

2.8 Interface Port Cover

The protective cover lid has to be placed over the interface port during welding, so as to prevent humidity and contaminations from entering into the port.

2.9 Power Supply Specs

2.9.1 Mains Power Supply

EVU wiring regulations, VDE provisions, regulations for prevention of accidents, DIN / EN regulations, and national codes have to be respected.

CAUTION!

When using power line manifolds on the worksite, make sure earth-leakage circuit-breakers (FI) are present (regulations).

Generator or mains power fuse protection should be max. 16 A (slow). The HST300 Print+ has to be protected from rain and humidity.

2.9.2 Generator Power Supply

The required nominal generator capacity, as determined by the rating of the largest fitting to be welded, depends on the power supply conditions, the ambient conditions, and the generator type itself including its regulation characteristics.

Nominal output power for a generator 1 phase, 220 - 240V, 50 - 60Hz.

d 20	d 160	3.2 kW
d 160	d 450	4 kW mechanic regulation
		5 kW electronic regulation

Start the generator first, then connect the welding unit. The idle voltage should be set to approx. 240 volts. When turning the generator off, disconnect the welding unit first.

CAUTION!

The working output power of the generator decreases by about 10% per 1,000 m of altitude.

During the welding process no further devices should be connected and operated through the same generator.

3 Service and Repair

As the machine is used in applications that are sensitive to safety considerations, it may be serviced and repaired only on our premises or by partners who were specifically trained and authorized by us. Thus, constantly high standards of operation quality and safety are maintained.

IMPORTANT!

Non-compliance with this provision will dispense the manufacturer from any warranty and liability claims for the unit and any consequential damage.

When serviced, the unit is automatically upgraded to the technical specifications with which the product is currently shipped, and we grant a three-months functional warranty on the serviced unit.

We recommend having the device serviced at least every twelve months.

In Germany, keep in mind the inspection interval according to BGV A3!

3.1 Transport, Storage, Shipment

The HST300 *Print+* is shipped in a transport box. Store the HST300 *Print+* in the box, dry and protected from humidity.

When sending the welding unit, it should be placed into the transport box at all times.

4 Principles of Operation

The HST300 *Print+* allows welding electrofusion fittings that feature a bar code. Every fitting is provided with a tag with the bar code on it. The structure of this code is internationally standardized (ISO / TR 13950) and contains information on the proper welding and on the traceability of the component.

The welding control program of the unit supports the extended data input specifications under the ISO TC 138 SC4 standard. When you want to use, for instance, pipe codes or the second fitting code (so-called traceability code), switch the unit into ISO Mode (see section 10.1).

The welding parameters can also be entered manually. The microprocessor-controlled HST300 *Print+* Welding Unit

- controls and monitors the welding process in a fully automated fashion,
- determines welding duration depending on ambient temperature,
- shows all information in clear on the display.

All data that are relevant for the weld or for traceability are saved to the internal memory and can be sent to a printer or a personal computer.

Further Optional Accessories

- **PC software** for reading and archiving data on PC (for all common Windows operating systems)
- **Hürner micro-printer** for reading and printing data immediately on the worksite

- **External Memory Module/Pocket PC** for transferring the data from the welding unit on the worksite to the printer or PC in your office (see details at the end of this booklet)

5 Operation

5.1 Turning the Welding Unit On

After connecting the power supply cord to the mains power or a generator, turn the welding unit on at the On/Off switch. This causes the display to the right to show.

Then the screen changes to Display 2.

5.2 Entering the Welder ID Code

The welding unit can be configured to ask for the welder identification code before the fitting code is entered. The display screen then shows the message "Enter Welder Code." The numeric code can be entered either by reading it from a tag with the scanning pen or by using the arrow keys \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow .

When the welder code is read from a bar code using the scanning pen, an audible signal confirms this and the screen shows the next input display. When the code is entered manually, it is saved by pressing the START key. If the code entered is not correct, a "Code Error" message appears; check the sequence of numbers and correct as needed. If the code entered is correct, it is saved to system memory and inserted into the welding reports to be printed.

If ISO Mode (see section 10.1) is enabled, only the ISO welder identification code is accepted by the unit. If ISO Mode is disabled, both the Hürner welder code and the ISO welder code can be entered.

If the welder code feature is disabled, the input screen for the welder code will not show.

5.3 Connecting the Fitting

Connect the connection terminals to the fitting and check for proper contact. If needed, use appropriate push-on adapters. The contact surfaces of both the terminals and the fitting have to be clean. Dirty contacts may lead to improper welding and overheated and fused contacts.

When the fitting is connected, the "No Contact" message disappears and the unit shows both the next report number, for instance report no. 0015.

5.4 Reading the Fitting Code with the Scanning Pen

Only the bar code on the tag sticking on the fitting to be welded may be used. It is not acceptable to read the fitting code tag of a fitting of a different kind.

Read the fitting code by placing the scanning wand next to the tag, inclining it slightly, and moving it uniformly and quickly across the bar code. If the data are correctly read, the device confirms this by an audible signal and displays the decoded data on the screen (see Display 5).

The "Start ?" message means that the welding unit is ready to start the welding process. Check the read data and if you determine them to be

Huerner All-purpose
Welding Device
HST 300 Print+
Version 4.0 LD

Display 1

Enter Fitting Code
14:32 21.10.02
Inp.Volt. 230V
No Contact

Display 2

Enter Welder Code

Display 3

Start ?
Temp.: 20 °C
DURA #: Ø063 90sec

Display 4

erroneous, delete them by pressing the STOP/RESET key. The read data are also deleted if the welding unit is disconnected from the fitting.

5.5 Starting the Welding Process

The welding process is started using the START key on the unit.

When the “Start ?” message is displayed on the screen and there is no indication of a problem, pressing the START key will trigger a confirmation message “Pipe treated?,” which in turn requires a confirmation with the START key to start the welding proper.

5.6 Welding Process

The welding process is monitored for its entire duration applying the welding parameters contained in the fitting code. Also, the red LED is constantly lit. Furthermore, the welding voltage, and the welding current are displayed in the lower lines of the screen.

5.7 End of Welding

The welding process has ended successfully if the actual welding time corresponds to the nominal welding time, the red LED goes off, and the audible signal buzzes twice.

5.8 Aborted Welding

In case of errors of welding, the welding process is aborted, an error message is displayed in clear on the screen, the red LED flashes, and the audible signal buzzes intermittently. An error has to be reacted to by pressing the STOP/RESET key.

Act. Time: 56sec
Nom. Time: 90sec
DURA #: Ø063
39.00V 5.4A

Display 5

5.9 Cooling Time

The cooling time as given in the fitting manufacturer's instructions has to be respected. If the bar code provided by the fitting manufacturer contains information about the cooling time, it will be displayed on the screen at the end of the welding process and will be counted down to zero. The cooling time countdown can be confirmed and canceled at any time by pressing the STOP/RESET key. However, note that during that time no external forces must be applied to the pipe fitting joint which is still warm. No cooling time is displayed if the fitting code does not contain any information about cooling.

5.10 Returning to the Start of Data Input

After welding is finished, disconnecting the welded fitting from the unit or pressing the STOP/RESET key will reset the unit back to the start of data input.

6 Additional Information in the Welding Report

Every reporting protocol saved to system memory contains a number of welding and traceability data, which the operator can decide to enter or not to enter in the set-up menu. These data can then be sent to a desktop printer or processed further on a PC with the welding report management software DataWork.

6.1 Free Data Input

Use the ↑ arrow key to switch to free data input. This will cause a display to appear on the screen in which you can select “Enter Job Number” or “Enter Additional Data” using the ↑ and ↓ arrow keys.

6.2 Entering or Changing the Job Number

When “Enter Job Number” was chosen in the free data input menu, the screen shows the display that allows entering the job number of a given commission. This input can be entered either using the arrow keys \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow or by reading it from a bar code using the scanning pen. The maximum length is limited to 32 characters. Confirm your input by pressing the START key. The job number will be saved to memory and will appear in the printed welding report.

```
* FREE DATA INPUT *
>Enter Job No.
Enter Add. Data
```

Display 6

6.3 Entering or Changing Additional Data

When “Enter Additional Data” was chosen in the free data input menu, the screen shows first the display that allows entering the first additional data, then the one for the second additional data. This input can be entered either using the arrow keys \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow or by reading from a bar code using the scanning pen.

```
Enter Job No.
*****
*****
*****
```

Display 7

For the “Enter Additional Data 1” screen, the maximum length is 20 characters. Confirm your input by pressing the START key. The additional data will be saved to memory and will appear in the printed welding report. By pressing STOP/RESET, you skip this screen and do not save anything.

```
Enter Add. Data 1
*****
*****
```

Display 8

For the “Enter Additional Data 2” screen, the maximum length is 15 characters. Confirm your input by pressing the START key. The additional data will be saved to memory and will appear in the printed welding report. By pressing STOP/RESET, you skip this screen and do not save anything.

Note:

You are free to define any additional data you see fit. For instance, you can put into these fields information on pipe length, ditch depth, or comments that help with welding traceability.

6.4 Entering Weather Conditions

If the weather conditions feature is enabled in the system set-up, this input is required before the fitting code can be entered.

Use the arrow keys \uparrow , \downarrow to select from “sunny,” “dry,” “rain,” “wind,” “tent,” and “heating.” Press the START key to confirm your selection. The selection is saved to memory and will appear in the printed welding report.

```
SELECT WEATHER
>sunny
dry
rain
```

Display 9

6.5 Entering the 2nd Fitting Code

If the ISO data feature is enabled in the system set-up, after the fitting code was entered, the input “Enter 2nd Fitting Code” is required.

```
Enter 2.Fitting Code
*****
*****
```

Display 10

This input is entered either from a bar code using the scanning pen or manually using the arrow keys \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Press the START key to confirm your input. If the code entered is not correct, a “Code Error” message appears; check the string of numbers and correct as needed. If the code entered is correct, it is saved to system memory and inserted into the welding reports to be printed. By pressing the STOP/RESET key, you skip this input.

Note:

Fitting manufacturers also call the Second Fitting Code “Fitting Traceability Code” or “Tracing Code.”

```
Enter 1. Pipe Code
*****
*****
```

Display 11

6.6 Entering Pipe Codes

If the ISO data feature is enabled in the system set-up, after the second fitting code was entered, “Enter 1st Pipe Code” is displayed (see Display 11).

This numeric input is entered either from a bar code using the scanning pen or manually using the arrow keys \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Press the START key to confirm your input. If the code entered is not correct, a “Code Error” message appears; check the string of numbers and correct as needed. If the code entered is correct, it is saved to system memory and inserted into the welding reports to be printed. By pressing the STOP/RESET key, you skip this input.

After the First Pipe Code was entered, you have the possibility to enter a Second Pipe Code. The procedure is the same.

7 Manual Input of Welding Parameters

The fitting has to be connected to the welding unit with the welding cable. If the manual input feature is enabled in the system set-up, it can be accessed by pressing the \downarrow arrow key. The screen will show a menu as reproduced in Display 12.

Using the arrow keys \uparrow and \downarrow you can select “Enter Numeric Series” (i.e., the ordered string of numbers that represents the fitting code) or “Enter Voltage/Time.” Confirm your selection by pressing the START key.

** MANUAL INPUT **
>Enter Numer. Series
Enter Voltage/Time

Display 12

7.1 Entering the String of Numbers

If this option was chosen in the manual input menu, the “Enter Numeric Series” display shows. The 24 characters that represent the fitting code to be entered display as asterisks (*). Use the arrow keys \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow to enter the code. By pressing the START key, you confirm your input which will then be decoded. If the code entered is not correct, a “Code Error” message appears; check the string of numbers and correct as needed. If the code entered is correct, the decoded information is displayed, and the “Start ?” message indicates that the device is ready to start welding.

Manual Input
U= 40 V t= 1000 s

Display 13

7.2 Entering Voltage/Time

If the “Enter Voltage/Time” option was chosen in the manual input menu, a screen like Display 13 appears on the screen. Use the \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow arrow keys to set the voltage and the time for the welding process according to the fitting manufacturer’s instructions, then press START to confirm. The “Start ?” message indicates that the device is ready to start welding.

8 Printing the Reports

Interface

Parallel Interface (Centronics)
compatible with all common printers

and

Serial Interface

compatible with HÜRNER’s micro-printer and HÜRNER PC Software

Connection Mode	serial, RS 232 (V24 Interface)
Baud Rate	19200
Parity	none
Data Bits	8
Stop Bits (PC Software)	2
Stop Bits (Micro-Printer)	1
Transfer Protocol	X_ON / X_OFF

8.1 Print Menu

Connecting the printer cable causes the print menu to appear. Using the \uparrow and \downarrow arrow keys, select from “Print All Reports” and “Print Commission Number.” Confirm your selection by pressing the START key.

8.2 Printing All Reports

If the “Print All Reports” option is selected in the print menu, all reporting protocols currently in system memory are sent to the printer or the PC.

8.3 Printing a Commission Number

If the “Print Commission Number” option is selected in the print menu, the first available commission number is displayed. Use the \uparrow and \downarrow arrow keys to select one of the commissions currently in system memory. When you press the START key, you cause the data of the selected commission number to be transferred to the printer or PC.

** PRINT MENU **
>Print All Reports
Print Commission No

Display 14

8.4 Printing on Paper

Printing is started after a selection was made in the print menu. If the welding unit displays a “Printer not ready” message, the printer has to be switched to ON-LINE mode or the interface has to be configured correctly (see Technical Specs).

8.5 HÜRNER Micro Printer

Use the supplied adapter cable to connect the micro-printer and switch it to ON-LINE. Printing will then start.

8.6 Data Transfer to Memory Unit or PocketPC

The procedure for transferring reports to a portable memory unit or to a palmtop computer (PocketPC) works along the same lines as printing them on paper. However, read carefully and follow the operation instructions of the memory unit or the PocketPC.

8.7 Data Transfer to PC

To transfer welding report data directly to a PC and for further data management, HÜRNER Schweißtechnik offers you a broad range of software applications that are compatible with all common Windows operating systems.

8.8 Deleting Data in Memory

The report data in memory can be deleted only if all reporting protocols were already printed. When printing is finished, a “Printing finished” message indicates this. When the printer cable is unplugged, a “Delete Memory” message is displayed. When the START key is pressed here, a further confirmation message “Delete Memory, sure?” is shown, which has to be confirmed by pressing the START key once again. Then, the report data in memory is deleted.

8.9 Not Deleting Data in Memory

When the printer cable is unplugged, a “Delete Memory” message is displayed. Press the STOP/RESET key to keep the current report data in memory. They can then be printed off once again.

9 Unit-Specific Information

9.1 Available Welding Reports

The number of currently free, available welding reports is displayed by holding down the \Rightarrow key while “Enter Fitting Code” is showing.

9.2 Next Service Due

Pressing and holding down the \Leftrightarrow arrow key causes the unit to display the date when the next recommended service for the unit should be done.

If the recommended date has passed, a next service due message is displayed as soon as the unit is plugged into the mains or generator power supply. This message has to be reacted to by pressing the START key.

9.3 Checking the Scanner/Scanning Pen

The scanner/scanning pen can be checked for proper operation by reading the test code on the welding unit while “Enter Fitting Code” is showing. If the scanner/scanning pen works properly, the welding unit will display “Test Code Correct” on the screen and confirm this by an audible signal.

9.4 Measuring Resistance

When the START key was pressed, the resistance value of the fitting is measured and compared to the value entered as part of the read fitting code. If the gap between the two values is smaller than the acceptable tolerance given in the code, the welding process starts. If the gap is greater than the preset tolerance, the welding unit aborts welding and displays a “Resistance Error” message. Furthermore, it displays the actual resistance value measured for the connected fitting.

9.5 Overheating Protection

The welding process aborts also if the temperature of the transformer in the unit is too high. The overheating circuit-breaker for the transformer stops welding if the temperature is too high and the remaining welding time exceeds 800 sec. Display and welding report indicate “Overheated”.

9.6 Power Supply Failure Indication

This indicates that the last welding aborted because of a power supply failure. The reason may be too weak a generator or too long or too thin an extension cable, or a tripped protective fuse in the mounting box.

10 Welding Unit Configuration

With the operator identity card, the welding unit can be reconfigured. When the MENU key is pressed, the “Enter Operator Code” message appears on the screen. After the operator code was read from the card or entered manually, a selection menu as the one in Display 15 shows.

Use the \uparrow , \downarrow arrow keys to select the desired configuration option.

Use the \Rightarrow arrow key to toggle between „on“ and „off“ for that configuration option.

If a “M” is shown next to a configuration option, this indicates that a sub-menu is accessible here by pressing the MENU key.

Press the START key to confirm the set-up and save it to memory.

10.1 Explanations for the Configuration Menu

“Commission Number on” means that the commission number will have to be entered or confirmed before every new welding, “off,” that it can be confirmed.

“Welder Code on” means that the welder identification code has to be entered before every welding, “off,” that this is impossible.

“Additional Data on” means that the additional data have to be entered or confirmed before every welding, “off,” that they can but need not.

“Memory Control on” means that when the system memory is full of reports, the unit will be blocked until the reports are printed off, “off,” means that it works but that the oldest report will be overwritten.

“Manual Input on” means that it is possible to enter welding parameters manually, “off,” that this is impossible.

“Select Weather on” means that weather conditions have to be entered before every welding, “off,” that this is not the case.

“ISO Data on” means that entering the second fitting code and the first and second pipe codes is possible, “off,” that it is impossible.

Note:

ISO Mode allows quality management according to the ISO TC 138 SC4 standard, applying the extended bar code symbology defined therein. This means that the user will be guided through the data input screens for the following bar code elements:

- Welder/User Code
- Job/Commission Number
- Fitting Welding Code
- Fitting Traceability Code (Second Fitting Code)
- First Pipe Code
- Second Pipe Code

A precondition is that the fittings and components are actually equipped with these bar code elements.

“Print Additional Data on” means that the additional data saved in the welding report in system memory will also be printed, “off,” that they won’t be printed.

“Set Clock M” means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for setting the clock.

“Select Language M” means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for selecting the display and print language.

“Adjust Volume M” means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for setting the volume of the buzzer.

10.2 Setting the Clock

When the “Set Clock” sub-menu was selected, the screen changes to the display reproduced in Display 19.

The time of day and the date can be set using the keypad. The portions “Hour,” “Minute,” “Day,” “Month,” and “Year” are set separately. Press the START key to confirm your settings.

10.3 Selecting the Display Language

When the “Select Language” sub-menu was selected, the screen changes to the display reproduced in Display 20.

Use the arrow keys \uparrow and \downarrow to select one of the options, “Deutsch,” “English,” “Français,” “Español,” and “Dansk” and confirm your selection by pressing the START key.

10.4 Setting the Buzzer Volume

When the “Set Volume” sub-menu was selected, the screen changes to the display reproduced in Display 21. The buzzer can also be heard.

```
*** SET-UP MENU ***
>Job No.          on
  Welder Code      off
  Additional Data  on
```

Display 15

```
*** SET-UP MENU ***
  Memory Control   on
  Manual Input     off
>Select Weather   on
```

Display 16

```
*** SET-UP MENU ***
  ISO Data         on
>Print Add. Data off
  Set Clock        M
```

Display 17

```
*** SET-UP MENU ***
  Set Clock        M
>Choose Language M
  Adjust Volume   M
```

Display 18

```
Set Clock/Date
10:25 06.09.02
```

Display 19

```
CHOOSE LANGUAGE
>Deutsch
  English
  Français
```

Display 20

```
ADJUST VOLUME
0-----35-----70
Turn up           →
Turn down         ←
```

Display 21

Turn the buzzer volume up or down to the desired value using the \leftarrow , \rightarrow arrow keys (from 0 to 70) and confirm your setting by pressing the START key.

11 Self-Monitoring Functions Overview

11.1 Errors During Data Input

11.1.1 Code Error

Erroneous input, poor code tag, error in code symbology or improper code reading.

11.1.2 No Contact

There is no properly established electric contact between the welding unit and the fitting (check connection terminal pushed on fitting), or the heater coil is defective.

11.1.3 Low Voltage

The input voltage is below 190 volts. Adjust generator output voltage.

11.1.4 Overvoltage

The input voltage is over 285 volts. Decrease generator output voltage.

11.1.5 Overheated

The inverter temperature is too hot. Let the welding unit cool down for about 1 hour.

11.1.6 System Error

CAUTION!

The unit has to be disconnected immediately from the power supply and the fitting. The auto-test has found a system error. The unit must no longer be used and has to be sent to an authorized shop for check and repair.

11.1.7 Temperature Error

The ambient temperature measured is outside the operating range of the welding unit, i.e., below -10°C or over $+50^{\circ}\text{C}$.

11.1.8 Temperatur Sensor Defective

The ambient temperature sensor on the welding cable is damaged or defective.

11.1.9 Clock Error

The internal system clock works improperly or is defective. Reset the clock or send the welding unit to the manufacturer for check and service.

11.1.10 Next Service Due

The recommended next service date for your welding unit has passed. The "Next Service Due" message has to be reacted to by pressing the START key. Please send the welding unit to the manufacturer or an authorized service point for service and check-up.

11.1.11 Input Error

A code entered is incorrect. With manual input enabled, no welding time was set. An incorrect range was selected in the date setting.

11.1.12 Memory Full

The system memory is full of welding reports. Print off the reports in memory or switch memory control off, using the operator card. The oldest report will then be overwritten.

11.2 Errors During Welding

All errors that occur while welding is in progress are also indicated by an audible alarm.

11.2.1 Low Voltage

The input voltage is below 190 volts. The welding device triggers the audible alarm. If the error condition persists for longer than 15 seconds, the welding process will abort. If the voltage goes down below 175 volts, the welding process will be aborted immediately.

11.2.2 Overvoltage

The input voltage is over 290 volts. If the error condition persists for longer than 15 seconds, the welding process will abort.

11.2.3 Resistance Error

The resistance of the connected fitting does not correspond to the value previously read.

11.2.4 Frequency Error

The frequency of the input voltage is out of tolerance (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Voltage Error

Check generator voltage and current. The output voltage does not correspond to the value previously read; the welding unit has to be sent to the manufacturer for check.

11.2.6 Low Current

The message is displayed if there is a momentary current failure or if the current decreases by more than 15% per second for 3 seconds.

11.2.7 Excess Current

The output current value is in excess. Possible causes: short-circuit in the heater coil or the welding cable. During the start stage the upper cut-off threshold equals 1.18 times the value at start, in any other case the upper limit depends on the load value and is calculated as the current at start plus 15%.

11.2.8 Emergency Off

The welding process has been interrupted by pressing the STOP/RESET key.

11.2.9 Heater Coil Error

The current value during welding differs by more than 15% from the nominal value, indicating a short-circuit in the heater coil.

11.2.10 Power Supply Failure

The last welding is incomplete. The welding device was disconnected from power supply voltage.

12 HST300 Print+ Technical Specifications

Nominal Voltage	230 V
Frequency	50 Hz - 60 Hz
Power	2800 VA, 80 % ED
Protection Index	IP 54
Primary Current	16 A
Ambient Temperature	- 10 °C to + 50 °C
Output Voltage	8 V - 48 V
Max. Output Current	110 A
Memory for Reporting Protocols	1800 reports
Tolerances:	
Temperature	± 5 %
Voltage	± 2 %
Current	± 2 %
Resistance	± 5 %

12.1 Parallel Interface (Centronics)

12.2 Serial Interface

Connection Mode	serial, RS 232 (V24 Interface)
Baud Rate	19200
Parity	none
Data Bits	8
Stop Bits (PC Software)	2
Stop Bits (Micro-Printer)	1
Transfer Protocol	X_ON / X_OFF

Note

Depending on the printer used, make sure Auto Carriage Return and/or Auto Line Feed are enabled, if necessary, so as to print the reporting protocol in the correct format.

Service and Repair Contact

Hürner Schweisstechnik
Nieder-Ohmener Str.
35325 Mücke, Germany

Tel.: +49 (0)6401 9127 0
Fax: +49 (0)6401 9127 39

Web: www.huerner-st.de

E-mail: info@huerner-st.de



We reserve the right to change technical specs of the unit without prior notice.

13 Accessories/Parts for HST300 Print+

Connection Terminal 4.8 threaded (fitting connector of welding cable), compatible with Uponor, DURA-Pipe, Simona, Strengweld, Plasson	217 - 010 - 062
Push-on Adapter FF flat compatible with Friatec	216 - 010 - 070
Push-on Adapter FF round 4.0 compatible w/ Friatec, GF, AGRU, Wavin, Euro Standard	216 - 010 - 080
Push-on Adapter FF pin compatible with Friatec Friafit (waste water)	216 - 010 - 400
Push-on Adapter GF compatible w/ GF, AGRU, Wavin, with free wires	216 - 010 - 090
Push-on Elbow Adapter 4.8 - 4.8 90°	216 - 010 - 580

Adapter Bag	216 - 030 - 310
Scanning Wand	216 - 030 - 270
Handheld Scanner	216 - 030 - 250
Printer Cable (Centronics)	217 - 010 - 109
Printer Cable (HST - PC)	217 - 010 - 108
Welder/Operator ID Card	216 - 080 - 031
Software DataWork for Windows	216 - 080 - 505
Hürner PocketPC	216 - 080 - 101
HST300 Print+ User's Manual	216 - 100 - 330



Management Service

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD Management Service GmbH

certifies that

HÜRNER

S C H W E I S S T E C H N I K

Hürner Schweißtechnik GmbH

Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke

has established and applies
a Quality Management System for

**Development, sale and manufacture of
welding devices used in pipeline construction applications,
as well as the development and the manufacture of
flow monitoring systems and engineering products**

An audit was performed, Report No. 70005562

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001: 2000


are fulfilled. The certificate is valid until 2010-02-15

Certificate Registration No. 12 100 14555 TMS



M. Nagel

Munich, 2007-02-20

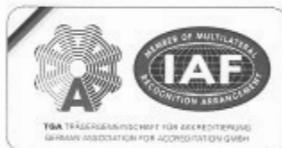

QMS-TGA-ZM-07-92

Table des matières

1	Introduction.....	5
2	Consignes de sécurité.....	5
2.1	Choix du bon adaptateur de raccordement	5
2.2	Mauvais usage des câbles d'alimentation et de soudage	5
2.3	Serrage du manchon et des pièces à assembler avant le soudage.....	5
2.4	Nettoyage du poste de soudage	5
2.5	Ouverture de l'appareil.....	6
2.6	Rallonges pour utilisation à l'extérieur.....	6
2.7	Vérification de l'état du poste de soudage	6
2.8	Protection du port d'interface	6
2.9	Alimentation.....	6
2.9.1	Alimentation secteur.....	6
2.9.2	Alimentation par générateur	6
3	Maintenance et remise en état.....	7
3.1	Transport, Stockage, Livraison.....	7
4	Principe de fonctionnement.....	7
5	Fonctionnement.....	8
5.1	Mise en marche du poste de soudage	8
5.2	Saisie du code de soudeur.....	8
5.3	Raccordement du manchon au poste de soudage.....	8
5.4	Saisie du code de raccord par le stylo optique.....	8
5.7	Début du soudage	9
5.6	Déroulement du soudage	9
5.7	Fin du soudage.....	9
5.8	Interruption du soudage	9
5.9	Temps de refroidissement	9
5.10	Retour au début de la saisie.....	9
6	Informations supplémentaires dans le rapport de soudage	9
6.1	Saisie de données libre	9
6.2	Saisie ou modification du numéro de commission	10
6.3	Saisie ou modification des données supplémentaires	10
6.4	Saisie des conditions ambiantes	10
6.7	Saisie du 2e code de raccord.....	10
6.6	Saisie du code de tube.....	10
7	Saisie manuelle des paramètres de soudage	11
7.1	Saisie de la suite numérique	11
7.2	Saisie de la tension et du temps de soudage.....	11
8	Impression des rapports.....	11
8.1	Menu d'impression	12
8.2	Impression de tous les rapports	12
8.3	Impression d'un numéro de commission	12
8.4	Impression sur papier.....	12
8.5	Micro-imprimante HÜRNER	12
8.6	Transfert vers un module de mémoire/PC de poche	12
8.7	Transfert des données vers un PC	12
8.8	Effacement de la mémoire	12
8.9	Conservation des rapports de soudage	12
9	Informations sur le poste de soudage	13
9.1	Rapports de soudage disponibles	13
9.2	Prochain entretien	13
9.3	Test du stylo optique/du scanner.....	13
9.4	Vérification de la résistance	13
9.5	Disjoncteur thermique	13
9.6	Indication d'une coupure de secteur	13

10	Configuration du poste de soudage	13
10.1	Légende du menu de configuration des réglages	14
10.2	Réglage de l'horloge	14
10.3	Choix de la langue d'affichage	14
10.4	Réglage du volume du signal sonore	14
11	Liste des fonctions d'auto-contrôle	15
11.1	Erreurs lors de la saisie des données	15
11.1.1	Erreur code-barres	15
11.1.2	Pas de contact	15
11.1.3	Tension insuffisante	15
11.1.4	Surtension	15
11.1.5	Surchauffe	15
11.1.6	Erreur système	15
11.1.7	Erreur température ambiante	15
11.1.8	Thermomètre endommagé	15
11.1.9	Erreur horloge	15
11.1.10	Entretien nécessaire	15
11.1.11	Erreur saisie	15
11.1.12	Mémoire saturée	16
11.2	Types d'erreur pendant le soudage	16
11.2.1	Tension insuffisante	16
11.2.2	Surtension	16
11.2.3	Erreur résistance	16
11.2.4	Erreur fréquence	16
11.2.5	Erreur tension	16
11.2.6	Courant bas	16
11.2.7	Courant excessif	16
11.2.8	Arrêt d'urgence	16
11.2.9	Erreur hélice	16
11.2.10	Coupure secteur	16
12	Fiche technique du HST300 Print+	17
12.1	Interface parallèle (Centronics)	17
12.2	Interface séquentielle	17
	Coordonnées pour la maintenance et la réparation	17
13	Accessoires/pièces pour le HST300 Print+	17

1 Introduction

Cher Client,

Vous venez d'acquérir un de nos produits et nous vous en remercions. Nous sommes confiants qu'il vous donne entière satisfaction.

Le poste de soudage HST300 *Print+* sert exclusivement à l'électrosoudage par fusion des manchons de tuyauterie en plastique.

Lors de la fabrication du HST300 *Print+*, nous avons tenu compte des dernières innovations techniques. L'appareil est conforme aux normes de sécurité technique et construit de manière à assurer une protection maximale.

Les essais effectués après fabrication ont prouvé le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil. Le mauvais usage ou l'utilisation abusive de l'appareil sont cependant susceptibles :

- de nuire à la santé de l'usager,
- d'endommager le HST300 *Print+* et d'autres matériels du propriétaire,
- de faire obstacle au bon fonctionnement du HST300 *Print+*.

Toutes les personnes responsables de la mise en service, de la manipulation, de l'entretien, et de la maintenance du HST300 *Print+* doivent

- être dûment habilitées,
- travailler avec le HST300 *Print+* seulement quand il est surveillé,
- respecter les consignes données dans le manuel de l'utilisateur du poste de soudage.

Merci beaucoup !

2 Consignes de sécurité

2.1 Choix du bon adaptateur de raccordement

Toujours choisir des fiches de contact qui conviennent au type de manchon utilisé. Vérifier que le contact est bien établi et ne jamais utiliser des fiches de contact ou des adaptateurs de raccordement brûlés ou non destinés à l'intervention prévue.

2.2 Mauvais usage des câbles d'alimentation et de soudage

Ne jamais porter le HST300 *Print+* suspendu au câble ; ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Veiller à protéger les câbles des effets de la chaleur, du contact avec l'huile et des objets coupants ou acérés.

2.3 Serrage du manchon et des pièces à assembler avant le soudage

Utiliser des dispositifs de serrage adaptés ou un étai pour bien maintenir en position le manchon et les pièces avant le soudage. Les instructions pour le montage fournies par le fabricant du manchon, les normes nationales (en Allemagne DVGW et DVS) et européennes ainsi que les indications relatives à l'installation des tuyauteries doivent toujours être respectées.

Le soudage ne doit pas être répété sur le même manchon, car on risquerait ainsi que des pièces sous tension soient dénudées et accessibles au toucher.

2.4 Nettoyage du poste de soudage

Le HST300 *Print+* ne doit jamais être lavé au jet d'eau ni immergé.

2.5 Ouverture de l'appareil

ATTENTION !

L'appareil ne doit jamais être ouvert sauf par les spécialistes de la société Hürner Schweißtechnik et des ateliers spécialisés agréés et formés par nos soins.

2.6 Rallonges pour utilisation à l'extérieur

Utiliser uniquement des rallonges prévues à cet effet et signalées comme telles, dont le conducteur présente l'une des sections suivantes:

Moins de 20 m : 1,5 mm² (2,5 mm² conseillé) ; type H07RN-F

Plus de 20 m : 2,5 mm² (4,0 mm² conseillé) ; type H07RN-F

ATTENTION ! Toujours dévider complètement la rallonge et l'allonger avant l'usage.

2.7 Vérification de l'état du poste de soudage

Avant la mise en marche du poste de soudage, procéder à un examen soigneux pour vérifier que les éléments de protection ainsi que d'éventuelles pièces légèrement endommagées fonctionnent de façon conforme et comme prévu. S'assurer également que les fiches de contact fonctionnent correctement, qu'elles sont bien raccordées et que les surfaces de contact sont propres. Tous les éléments de l'appareil doivent être installés correctement et disposés conformément à toutes les conditions pertinentes pour assurer le bon fonctionnement du poste de soudage. En cas de dégradation d'un dispositif de protection ou d'autres éléments fonctionnels de l'appareil, faire appel à un atelier agréé pour faire réparer ou remplacer les pièces en question.

2.8 Protection du port d'interface

Pendant le soudage, protéger le port d'interface contre les contaminations et l'humidité en le couvrant à l'aide du capuchon prévu à cet effet.

2.9 Alimentation

2.9.1 Alimentation secteur

Les règles de raccordement de l'EVU, les normes du VDE, les règles de sécurité au travail, les règlements selon DIN / EN et les directives nationales sont à respecter.

ATTENTION ! Pour toute alimentation par distributeur de courant en chantier, raccorder impérativement par un disjoncteur différentiel (requis par les règlements) !

La protection contre les surintensités du générateur/secteur devrait être de 16 A (action temporisée) maxi. Mettre le HST300 Print+ à l'abri de la pluie et des effets de l'humidité.

2.9.2 Alimentation par générateur

La puissance nominale du générateur à prévoir en fonction de la puissance absorbée par le plus grand des manchons utilisés, dépend des conditions d'alimentation du générateur, des conditions environnementales et du type même du générateur, y compris ses caractéristiques de régulation.

Puissance nominale d'un générateur monophasé 220-240 V, 50-60 Hz

d 20	d 160	3,2 kW
d 160	d 450	4 kW régulation mécanique
		5 kW régulation électronique

Mettre d'abord en marche le générateur et brancher ensuite le poste de soudage. Régler la tension de marche à vide de préférence à 240 V. Avant d'éteindre le générateur, débrancher le poste de soudage.

ATTENTION ! Plus le lieu de travail est élevé, plus la puissance effective du générateur se réduit, ce à raison d'environ 10% par 1000 m d'altitude.

Pendant le soudage, il est préférable qu'aucun autre appareil ne soit branché sur le même générateur.

3 Maintenance et remise en état

Comme l'appareil est utilisé dans un domaine qui relève de considérations de sécurité particulières, toute intervention de maintenance ou de remise en état doit se faire obligatoirement dans notre maison ou chez un de nos partenaires formés et agréés par nos soins. C'est ainsi qu'un niveau élevé de qualité et de sécurité est constamment garanti pour votre appareil.

ATTENTION !

Le non-respect rend caduque toute garantie et toute responsabilité dont l'appareil pourrait faire l'objet, y compris quant aux dommages indirects.

Lors de la révision de votre appareil, son état fonctionnel est mis à niveau afin qu'il reflète les spécifications actuelles avec lesquelles le poste est livré, et nous accordons une garantie de fonctionnement d'une durée de trois mois.

Il est conseillé de faire réviser le poste de soudage au moins une fois par an.

En Allemagne : Penser à la révision régulière selon BGV A/3 !

3.1 Transport, Stockage, Livraison

Le HST300 *Print+* vous est livré dans une boîte de transport. Stocker le HST300 *Print+* dans cette boîte à l'abri de l'humidité et le protéger de ses effets.

Pour expédier le poste de soudage, on le placera de préférence dans sa boîte de transport.

4 Principe de fonctionnement

Le poste HST300 *Print+* permet le soudage thermoplastique par électrofusion des manchons destinés à cette méthode et pourvu d'un code-barres. Chaque manchon est pourvu d'un autocollant avec ce code-barres. La conception du code est régie par une norme internationale (ISO / TR 13950) ; il comporte des informations sur le soudage correct et la traçabilité des pièces à assembler.

Le logiciel de commande de soudage dont le poste est équipé permet la saisie des données supplémentaires prévues par la norme ISO TC 138 SC4. Si, par exemple, la saisie des codes de tube ou du second code de manchon (appelé aussi code de traçabilité) est souhaitée, basculer simplement en mode ISO (voir la section 10.1).

On peut aussi saisir manuellement les informations de soudage . Commandé par un micro-processeur, le HST300 *Print+*

- commande et suit automatiquement toute la procédure de soudage,
- détermine la durée de soudage en fonction de la température ambiante,
- affiche en clair toutes les informations à l'écran.

Toutes les données pertinentes du soudage et de la traçabilité sont sauvegardées dans une mémoire intégrée et peuvent être envoyées à une imprimante ou à un PC.

Autres accessoires optionnels

- **Logiciel PC** pour transférer et archiver les informations directement sur votre ordinateur PC (avec tous les systèmes d'exploitation Windows courants)
- **Mirco-imprimante Hürner** pour transférer et imprimer les informations immédiatement en chantier

- **Module de mémoire/PocketPC** pour transporter les informations du poste de soudage en chantier à votre imprimante ou PC au bureau (pour plus de détails, voir à la fin du présent manuel)

5 Fonctionnement

5.1 Mise en marche du poste de soudage

Après avoir branché le câble d'alimentation sur le secteur ou un générateur, mettre le poste de soudage en marche à l'aide de l'interrupteur principal. L'écran ci-contre est affiché.

L'appareil affiche ensuite l'Écran 2.

5.2 Saisie du code de soudeur

Le poste de soudage peut être configuré de telle manière que la saisie du code de soudeur est obligatoire avant la saisie du code-barres qui accompagne le manchon de raccord. L'écran affiche alors la demande « Saisie code soudeur ». Le numéro de code est saisi soit en relevant un code-barres à l'aide du stylo optique, soit à l'aide des touches flèches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow .

Un signal sonore confirme la saisie du code de soudeur par le stylo optique, et l'écran passe à l'étape de saisie suivante. Si le code est saisi manuellement, cette information est enregistrée par l'appareil suite à une action sur la touche START. Si une saisie erronée s'est produite, le message « Erreur code » est affiché ; il faut alors vérifier et corriger le numéro saisi. Si le code saisi est correct, il sera enregistré en mémoire et figurera sur les rapports imprimés.

Si le mode ISO (voir à la section 10.1) est actif, seul un code de soudeur ISO peut être saisi. Si le mode ISO est désactivé, il est possible de saisir soit le code de soudeur Hürner, soit le code de soudeur ISO.

L'appareil ne demande pas la saisie du code de soudeur si cette option n'a pas été activée.

5.3 Raccordement du manchon au poste de soudage

Brancher les fiches de contact sur le manchon de raccord et s'assurer du bon contact. Mettre des adaptateurs enfichables au besoin. Les surfaces de contact des fiches et du manchon doivent être propres. Des encrassements peuvent provoquer des soudures fautives et des fiches surchauffées et cramées.

Après que le contact a été établi entre le poste de soudage et le manchon à traiter, le texte « Pas de contact » disparaît et l'appareil affiche le numéro de rapport suivant, par exemple rapport n° 0015.

5.4 Saisie du code de raccord par le stylo optique

La saisie doit se faire impérativement à partir de l'étiquette autocollante avec le code-barres qui est apposée au manchon de raccord relié au poste de soudage. Il est défendu de saisir, pour compenser une étiquette illisible, le code-barres d'un manchon de raccord de type différent.

Pour saisir le code de raccord, poser le stylo optique sur l'étiquette, le tenir légèrement incliné et le passer d'un mouvement uniforme et ininterrompu à travers le code-barres. Le poste de soudage indique par un signal sonore que la saisie du code est correcte et il affiche les données décodées (voir l'Écran 5).

Le message « Prêt ? » signale que l'appareil est prêt à commencer le soudage. Les données saisies doivent être vérifiées ; il est possible de les effacer, en cas

Poste de soudage
universel Huerner
HST 300 Print+
Version 4.0 LD

Écran 1

SAISIE CODE RACCOR
14:32 21.10.02
TENS-ENTR 220V
PAS DE CONTACT

Écran 2

SAISIE CODE SOUDEUR

Écran 3

PRET ?
TEMP.: 20 °C
DURA #: Ø063 90sec

Écran 4

de fausse manœuvre, en appuyant sur la touche STOP/RESET. Les données saisies seront également effacées en cas de coupure du contact entre le poste de soudage et le manchon de raccord.

5.7 Début du soudage

Le soudage peut être lancé par la touche START sur l'appareil.

Lorsque le message « Prêt ? » apparaît à l'écran et qu'aucune irrégularité n'est signalée, une action sur la touche START entraîne un message de confirmation « Tube traité? », qu'il faut valider de nouveau, en appuyant sur la touche START. Ensuite, le soudage proprement dit commence.

5.6 Déroulement du soudage

À tout moment, l'appareil surveille le soudage selon les paramètres de soudure définis par le code-barres du manchon de raccord. En plus, le voyant rouge est allumé. De même, la tension et le courant de soudage sont affichés aux dernières lignes de l'écran.

5.7 Fin du soudage

Le soudage a été correctement effectué quand le temps de soudage réel est égal au temps de soudage nominal, que le témoin rouge s'éteint et que l'appareil émet un double signal sonore.

5.8 Interruption du soudage

Le soudage n'a pas été mené correctement à son terme si l'appareil affiche en clair un message d'erreur à l'écran, fait clignoter le témoin rouge et émet un signal sonore intermittent. Pour valider le message signalant un problème, appuyer sur la touche STOP/RESET.

TPS REEL : 56sec
TPS NOM. : 90sec
DURA # Ø063
39.00V 5.4A

Écran 5

5.9 Temps de refroidissement

Pour le refroidissement, il faut se conformer aux indications du fabricant du manchon. Si le code-barres du manchon de raccord fourni par le fabricant comporte une donnée sur le temps de refroidissement, celui-ci s'affiche à la fin du soudage et un compte à rebours commence. Le compte à rebours du temps de refroidissement peut être validé et interrompu à tout moment par la touche STOP/RESET. Pendant ce temps, l'assemblage tube/raccord encore chaud ne doit être exposé à aucune force extérieure. Si le code-barres du manchon ne comporte pas d'information sur le refroidissement, cet affichage fait défaut.

5.10 Retour au début de la saisie

Après le soudage, la coupure du contact entre le poste de soudage et le manchon de raccord ainsi que l'action de la touche STOP/RESET entraînent le retour de l'appareil au début de la saisie des données.

6 Informations supplémentaires dans le rapport de soudage


Tous les rapports de soudage en mémoire comprennent une série de données de soudage et de traçabilité dont l'utilisateur peut déterminer dans le menu de configuartion la saisie ou la non-saisie. Les données peuvent être envoyées pour traitement ultérieur à une imprimante ou un PC avec le logiciel de gestion des rapports de soudage DataWork.

6.1 Saisie de données libre

L'action sur la touche \uparrow lance la saisie de données libre. Celle-ci permet de saisir librement le numéro de commission ou les données supplémentaires, choix à faire à l'écran suivant en actionnant les touches flèches \uparrow et \downarrow .

6.2 Saisie ou modification du numéro de commission

Après avoir sélectionné « Numéro de commission » à l'écran précédent, le menu de la saisie libre, l'écran affiche la saisie du numéro de commission. La saisie alphanumérique peut se faire par les touches flèches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow ou à partir d'un code-barres à l'aide du stylo optique. La longueur maximale du code est de 32 caractères. Valider en appuyant sur la touche START. Le numéro de commission est enregistré et figurera dans le rapport de soudage.

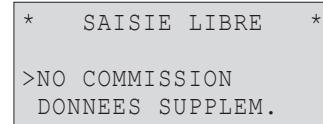

Écran 6

6.3 Saisie ou modification des données supplémentaires


Après avoir sélectionné « Données supplémentaires » à l'écran précédent, avec le menu de la saisie libre, l'écran affiche la saisie de la première donnée supplémentaire d'abord, de la seconde donnée supplémentaire ensuite. La saisie alphanumérique peut se faire par les touches flèches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow ou à partir d'un code-barres à l'aide du stylo optique.

Pour « Saisie 1^{re} donnée », la longueur maximale est de 20 caractères. Valider en appuyant sur la touche START. Les données supplémentaires sont enregistrées et figureront dans le rapport de soudage. Pour sauter cet écran et ne pas enregistrer d'information, appuyer sur la touche STOP/RESET.



Écran 7

Pour « Saisie 2^e donnée », la longueur maximale est de 15 caractères. Valider en appuyant sur la touche START. Les données supplémentaires sont enregistrées et figureront dans le rapport de soudage. Pour sauter cet écran et ne pas enregistrer d'information, appuyer sur la touche STOP/RESET.

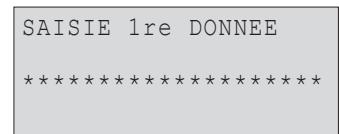

Écran 8


Remarque :

Vous pouvez définir librement les données supplémentaires enregistrées. Par exemple, vous pouvez inscrire des informations sur la longueur du tube, la profondeur du fossé ou des commentaires destinés à faciliter la traçabilité.

6.4 Saisie des conditions ambiantes

Si la saisie des conditions ambiantes a été activée dans la configuration de l'appareil, elle est demandée par lui avant la saisie du code-barres du manchon.

Avec les touches \uparrow , \downarrow , sélectionner l'option qui convient parmi « soleil », « serein », « pluie », « tente » et « chauffage ». Appuyer sur START pour enregistrer la sélection qui apparaîtra ensuite dans le rapport de soudage imprimé.

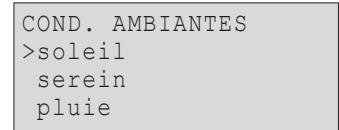


Écran 9

6.7 Saisie du 2^e code de raccord

Si la saisie des données ISO a été activée dans la configuration de l'appareil, celui-ci demande après la saisie du code-barres du manchon de raccord un second code de raccord.

La saisie se fait à l'aide du stylo optique à partir d'un code-barres ou en actionnant les touches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Appuyer sur la touche START pour enregistrer la valeur. Si une saisie erronée s'est produite, le message « Erreur code » s'affiche ; il faut alors vérifier et corriger la suite numérique saisie. Si le code saisi est correct, il sera enregistré en mémoire et reproduit sur les rapports imprimés. La touche STOP/RESET sert à annuler la saisie.

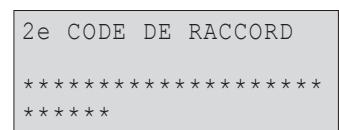


Écran 10

Remarque :

Le Second code de raccord est aussi appelé, par les fabricants des manchons, le « code de traçabilité » ou le « code de traçage ».

6.6 Saisie du code de tube

Si la saisie des données ISO a été activée dans la configuration de l'appareil, celui-ci demande après la saisie du second code de raccord : « 1^{er} code de tube » (voir l'Écran 11).

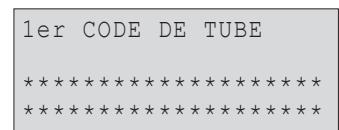

Écran 11

La saisie de ce code numérique se fait à l'aide du stylo optique à partir d'un code-barres ou en actionnant les touches flèches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Appuyer sur la touche START pour enregistrer la valeur. Si une saisie erronée s'est produite, le message « Erreur code » est affiché ; il faut alors vérifier et corriger la suite numérique saisie. Si le code saisi est correct, il sera enregistré en mémoire et reproduit sur les rapports imprimés. La touche STOP/RESET sert à annuler la saisie.

Après la saisie du premier code de tube, il est possible de saisir le second code de tube. La procédure de saisie est la même.

7 Saisie manuelle des paramètres de soudage

Établir le contact entre le poste de soudage et le manchon de raccord à l'aide du câble de soudage. Si la saisie manuelle a été activée dans la configuration de l'appareil, appuyer sur \downarrow pour la lancer ; un menu semblable à l'Écran 12 est affiché.

Choisir, à l'aide des touches flèches \uparrow et \downarrow , la saisie de la suite numérique (c'est-à-dire, la série de chiffres qui représente le code de raccord) ou la saisie de la tension et du temps de soudage. Valider en appuyant sur START.

** SAISIE MANUELLE **
>SAISIE SUITE NR.
SAISIE TENS.-TPS

Écran 12

7.1 Saisie de la suite numérique

Après la sélection correspondante dans le menu de la saisie manuelle, l'écran affiche « Saisie suite numérique ». Les 24 caractères qui composent le code du manchon sont représentés par des astérisques (*). Saisir la suite numérique représentant le code dans son intégralité à l'aide des touches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow . Valider en appuyant sur START ; la saisie est décodée. Si une erreur s'est produite, le message « Erreur code » est affiché ; il faut alors vérifier et corriger la suite numérique saisie. Après la saisie correcte, les données décodées s'affichent et le message « Prêt ? » signale que l'appareil est prêt à lancer le soudage.

SAISIE MANUELLE
U= 40 V t= 1000 s

Écran 13

7.2 Saisie de la tension et du temps de soudage

Après la sélection « Tension/Temps » dans le menu de la saisie manuelle, un écran semblable à l'Écran 13 s'affiche. Il faut alors saisir la tension et le temps de soudage en fonction des indications du fabricant du manchon. Saisir ces données à l'aide des touches \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow et valider ensuite en appuyant sur START. L'appareil affiche « Prêt ? », signalant qu'il est prêt à lancer le soudage.

8 Impression des rapports

Interface

Interface parallèle (Centronics)

compatible avec toutes les imprimantes courantes

et

Interface séquentielle

compatible avec la micro-imprimante et les logiciels PC de HÜRNER

Mode de connexion série, RS 232 (Interface V24)

Vitesse de transmission 19200 baud

Parité aucune

Bits de données 8

Bits d'arrêt (logiciel PC) 2

Bits d'arrêt (micro-imprimante) 1

Contrôle de flux X_ON / X_OFF

8.1 Menu d'impression

Quand le câble de l'imprimante est branché sur le poste de soudage, le menu d'impression s'affiche. Les touches flèches \uparrow et \downarrow servent à sélectionner soit « Imprimer tous les rapports », soit « Imprimer numéro de commission », sélection à valider en appuyant sur la touche START.

8.2 Impression de tous les rapports

Si l'option « Imprimer tous les rapports » est sélectionnée au menu d'impression, tous les rapports de soudage actuellement en mémoire sont envoyés vers une imprimante ou un PC.

```
** MENU IMPRESSION**
>IMPR. TS RAPPORTS
IMPR. NO COMMISSION
```

Écran 14

8.3 Impression d'un numéro de commission

Si l'option « Imprimer numéro de commission » est sélectionnée au menu d'impression, le premier numéro de commission en mémoire s'affiche. Il est alors possible de faire défiler les commissions actuellement en mémoire à l'aide des touches \uparrow et \downarrow . Une fois sélectionné le numéro de commission souhaité, une action sur START envoie ses données vers une imprimante ou un PC.

8.4 Impression sur papier

Quand la sélection a été faite au menu d'impression, l'impression démarre. Si l'appareil affiche « Imprimante pas prête », il faut la mettre en ligne (ON-LINE) ou configurer correctement l'interface (voir la Fiche technique).

8.5 Micro-imprimante HÜRNER

À l'aide du câble de connexion fourni, relier la micro-imprimante à l'appareil et le mettre EN LIGNE (ON-LINE). L'impression est alors lancée.

8.6 Transfert vers un module de mémoire/PC de poche

Le transfert des rapports de soudage vers un module portable de mémoire pour données ou un ordinateur de poche (PocketPC, PDA) suit le même schéma que l'impression sur papier. Il faut cependant lire attentivement le mode d'emploi du module de mémoire ou du PocketPC.

8.7 Transfert des données vers un PC

Pour le transfert et la gestion ultérieure des rapports sur un ordinateur, Hürner Schweißtechnik vous propose une large gamme de logiciels compatibles avec tous les systèmes d'exploitation Windows courants.

8.8 Effacement de la mémoire

La mémoire ne peut être effacée qu'après l'impression de tous les rapports en mémoire. Le message « Impression terminée » signale que c'est le cas. Après que l'imprimante a été débranchée, le poste de soudage demande : « Effacer mémoire? ». Après la validation par la touche START, un message de confirmation s'affiche : « Effacer vraiment? ». Valider encore une fois en appuyant sur START. C'est alors seulement que la mémoire s'efface.

8.9 Conservation des rapports de soudage

Après que l'imprimante a été débranchée, le poste de soudage demande : « Effacer mémoire? ». En appuyant sur la touche STOP/RESET, vous pouvez garder les rapports en mémoire et les imprimer encore une fois.

9 Informations sur le poste de soudage

9.1 Rapports de soudage disponibles

Le nombre de rapports de soudage actuellement vierges s'affiche quand, depuis l'écran « Saisie code de raccord », la touche \Rightarrow est maintenue enfoncée.

9.2 Prochain entretien

La date de la prochaine révision d'entretien conseillée s'affiche quand la touche \Leftarrow est maintenue enfoncée.

Si la date conseillée est passée, le poste de soudage affiche, au moment où il est branché, qu'il est nécessaire de le faire réviser. Confirmer en appuyant sur la touche START.

9.3 Test du stylo optique/du scanner

Le bon fonctionnement du stylo optique/scanner peut être testé en lisant le code-barres de test sur le poste lorsque le message « Saisie code de raccord » s'affiche. Si le code est lu correctement, l'écran affiche le message « Code de test correct » et l'appareil émet un signal sonore.

9.4 Vérification de la résistance

Après l'action sur la touche START, la résistance du manchon est vérifiée et comparée avec les données saisies sur le code-barres. Si l'écart est inférieur à la tolérance définie par le code-barres, l'appareil commence le soudage. Dans le cas contraire, le poste de soudage s'arrête et affiche : « Erreur résistance ». En plus, il affiche la valeur réelle mesurée sur le manchon.

9.5 Disjoncteur thermique

Le soudage s'interrompt également si le transformateur du poste de soudage surchauffe. Le disjoncteur thermique vérifie constamment la température du transformateur et interrompt le soudage s'il présente une température excessive et que le temps de soudage restant dépasse 1000 secondes. L'affichage et le rapport de soudage mentionnent la précision « Surchauffe ».

9.6 Indication d'une coupure de secteur

Cette indication s'affiche lorsque la dernière procédure de soudage a été interrompue en raison d'une coupure du secteur. Les raisons possibles sont un générateur trop faible ou une rallonge trop longue ou trop mince. Ou bien le disjoncteur automatique de l'appareil s'est déclenché.

10 Configuration du poste de soudage

Le poste de soudage peut être reconfiguré au moyen de la carte d'opérateur. L'action de la touche MENU affiche le message « Saisie code opérateur » à l'écran. Après que celui-ci a été lu par le stylo optique ou saisi manuellement, le menu reproduit à l'Écran 15 s'affiche.

Une option de configuration peut être sélectionnée avec les touches \uparrow et \downarrow .

Pour basculer entre Oui et Non pour cette option, appuyer sur la touche \Rightarrow .

La présence d'un « M » à une option indique que pour celle-ci un sous-menu est accessible par une action sur la touche MENU.

Valider en appuyant sur la touche START ; la nouvelle configuration est enregistrée en mémoire.

10.1 Légende du menu de configuration des réglages

- « N° de commission oui » : il est obligatoire de saisir ou de confirmer le n° de commission avant chaque soudage ; « non » : il est possible de le faire.
- « Code soudeur oui » : il est obligatoire de saisir le code de soudeur avant chaque soudage ; « non » : non possible de le saisir.
- « Données supplémentaires oui » : il est obligatoire de saisir de nouveau ou de confirmer les données supplémentaires avant chaque soudage ; « non » : il n'est pas nécessaire de le faire.
- « Contrôle mémoire oui » : si la mémoire est saturée de rapports, l'appareil est bloqué jusqu'à ce que les rapports soient imprimés ; « non » : il n'est pas bloqué et le plus ancien rapport en mémoire est écrasé par le nouveau.
- « Saisie manuelle oui » : la saisie manuelle des paramètres de soudage est possible ; « non » : elle est impossible.
- « Conditions ambiantes oui » : il est obligatoire de renseigner les conditions météorologiques ambiantes avant chaque soudage ; « non » : il n'est pas possible de le faire.
- « Données ISO oui » : la saisie du 2^e code de raccord et des 1^{er} et 2^e codes de tube est possible ; « non » elle est impossible.

Remarque

Le mode ISO permet la gestion de la qualité selon la norme ISO TC 138 SC4, prenant en compte les symbolologies de code-barres élargies définies par celle-ci. Cela signifie que l'utilisateur est guidé à travers les possibilités de saisie :

- du code de soudeur/utilisateur
- du numéro de commande/commission
- du code de soudage du manchon de raccord
- du code de traçabilité du manchon de raccord (2^e code de raccord)
- du 1^{er} code de tube
- du 2^e code de tube

Il est cependant nécessaire que les manchons et autres pièces composantes soient pourvus de ces codes-barres.

- « Imprimer toutes les infos oui » : les données supplémentaires enregistrées dans les rapports bilans de soudage sont aussi imprimées ; « non » : elles ne figurent pas dans les rapports imprimés.
- « Régler horloge M » : l'action sur la touche MENU ouvre un sous-menu qui permet de régler l'horloge interne.
- « Choisir langue M » : l'action sur la touche MENU ouvre un sous-menu qui permet de choisir la langue des textes affichés et imprimés.
- « Régler volume M » : l'action sur la touche MENU ouvre un sous-menu qui permet de régler le volume du signal sonore.

10.2 Réglage de l'horloge

La sélection de l'option « Régler horloge » entraîne l'affichage de l'Écran 19.

L'heure et la date peuvent être modifiées sur le clavier de l'appareil. La modification se fait individuellement pour les parties « Heure », « Minute », « Jour », « Mois » et « Année ». Le nouveau réglage doit être validé par une action sur la touche START.

```
** MENU REGLAGE **
>NO COMMISSION OUI
CODE SOUDEUR OUI
DONNEES SUPPL. OUI
```

Écran 15

```
** MENU REGLAGE **
CONTR. MEMOIRE OUI
SAISIE MANUELLE NON
>COND. AMBIANTES NON
```

Écran 16

```
** MENU REGLAGE **
DONNEES ISO OUI
>IMPR. TTS INFOS NON
REGLER HORLOGE M
```

Écran 17

```
** MENU REGLAGE **
REGLER HORLOGE M
>CHOISIR LANGUE M
REGLER VOLUME M
```

Écran 18

```
REGLER HORLOGE
10:25 06.09.02
```

Écran 19

```
CHOISIR LANGUE
>Deutsch
English
Francais
```

Écran 20

```
REGLER VOLUME
0-----35-----70
PLUS FORT →
MOINS FORT ←
```

Écran 21

10.3 Choix de la langue d'affichage

La sélection de l'option « Choisir langue » entraîne l'affichage de l'Écran 20.

Les touches flèches \uparrow et \downarrow permettent de sélectionner une des options « Deutsch », « English », « Français », « Español » et « Dansk », sélection à valider par la touche START.

10.4 Réglage du volume du signal sonore

La sélection de l'option « Régler volume » entraîne l'affichage de l'Écran 21. En plus, le signal sonore se fait entendre. Pour régler le volume du signal, appuyer

sur les touches \leftarrow et \rightarrow afin d'atteindre le volume souhaité (entre 0 et 70), puis valider en appuyant sur la touche START.

11 Liste des fonctions d'auto-contrôle

11.1 Erreurs lors de la saisie des données

11.1.1 Erreur code-barres

Saisie erronnée, support de code-barres dégradé, composition du code-barres erronnée, ou fausse manœuvre avec le stylo optique.

11.1.2 Pas de contact

Le contact électrique entre le poste de soudage et le manchon à souder n'est pas bien établi (vérifier les fiches), ou rupture de l'hélice de chauffe.

11.1.3 Tension insuffisante

La tension d'entrée est inférieure à 190 V ; ajuster la tension de sortie du générateur.

11.1.4 Surtension

La tension d'entrée est supérieure à 285 V ; réduire la tension de sortie du générateur.

11.1.5 Surchauffe

Le convertisseur présente une température excessive ; laisser refroidir le poste de soudage pendant 1 heure environ.

11.1.6 Erreur système

ATTENTION !

Le poste de soudage doit immédiatement être débranché du secteur et du manchon de raccord à souder. L'auto-test a détecté une irrégularité du système. Tout usage ultérieur doit être suspendu et le poste de soudage doit être expédié à un atelier agréé pour réparation.

11.1.7 Erreur température ambiante

La température ambiante détectée par l'appareil n'est pas conforme aux conditions requises, c'est-à-dire inférieure à -10°C ou supérieure à $+50^{\circ}\text{C}$.

11.1.8 Thermomètre endommagé

Le capteur thermique sur le câble de soudage est endommagé ou abîmé.

11.1.9 Erreur horloge

L'horloge interne s'est déréglée ou est défectueuse. Régler de nouveau l'horloge ; si cela s'avère impossible, expédier le poste de soudage à un atelier agréé pour entretien et vérification.

11.1.10 Entretien nécessaire

La date conseillée pour la prochaine révision d'entretien du poste de soudage est dépassée. Le message « Entretien nécessaire » doit être confirmé par la touche START. Expédier l'appareil au fabricant ou à un atelier agréé pour entretien et révision.

11.1.11 Erreur saisie

Un code saisi est erronné. Le temps de soudage n'a pas été sélectionné lors de la saisie manuelle. La date saisie n'est pas valide.

11.1.12 Mémoire saturée

La mémoire est saturée de rapports de soudage ; veuillez les imprimer ou basculer l'appareil en mode « Contrôle mémoire non » au moyen de la carte d'opérateur : le rapport de soudure le plus ancien sera écrasé.

11.2 Types d'erreur pendant le soudage

L'appareil vous avertit de toutes les irrégularités qui se produisent pendant le soudage par un signal sonore.

11.2.1 Tension insuffisante

La tension d'entrée est inférieure à 190 V. L'appareil sonne l'alarme sonore. Si l'irrégularité persiste pendant plus de 15 secondes, le soudage est interrompu. Si la tension baisse en dessous de 175 V, le soudage est interrompu immédiatement.

11.2.2 Surtension

La tension d'entrée est supérieure à 290 V. Si l'irrégularité persiste plus de 15 secondes, le soudage est interrompu.

11.2.3 Erreur résistance

La résistance du manchon à souder branché n'est pas identique au paramètre lu dans le code-barres.

11.2.4 Erreur fréquence

La fréquence de la tension d'entrée n'est pas conforme à la tolérance du poste de soudage (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Erreur tension

Vérifier la tension et la puissance du générateur : la tension de sortie n'est pas identique au paramètre lu. Expédier l'appareil au fabricant pour vérification.

11.2.6 Courant bas

Ce message signale une rupture momentanée du flux de courant ou une baisse du flux de courant de plus de 15% par seconde pendant 3 secondes.

11.2.7 Courant excessif

La valeur du courant de sortie est excessive. Raisons possibles : court-circuit de l'hélice de chauffe ou du câble de soudage. Pendant la phase de démarrage, le courant maximal qui déclenche l'erreur est égal à 1,18 fois la valeur du courant au démarrage ; sinon la valeur maximale dépend de la charge et est supérieure de 15% au courant au démarrage.

11.2.8 Arrêt d'urgence

Le soudage a été interrompu par une action sur la touche STOP/RESET.

11.2.9 Erreur hélice

Pendant le soudage, l'évolution du courant s'écarte de plus de 15% de la valeur nominale, en raison d'un court-circuit de l'hélice de chauffe.

11.2.10 Coupure secteur

Le dernier soudage est incomplet. Le poste de soudage a été coupé du secteur d'alimentation.

12 Fiche technique du HST300 Print+

Tension nominale	230 V
Fréquence	50 Hz - 60 Hz
Puissance	2800 VA, 80% ED
Indice de protection	IP 54
Courant primaire	16 A
Plage de température ambiante	- 10 °C à + 50 °C
Tension de sortie	8 V - 48 V
Courant de sortie maximal	110 A
Capacité de mémoire pour rapports	1800 rapports
Tolérances :	
Température	± 5 %
Tension	± 2 %
Courant	± 2 %
Résistance	± 5 %

12.1 Interface parallèle (Centronics)

12.2 Interface séquentielle

Mode de connexion	série, RS 232 (Interface V24)
Vitesse de transmission	19200 baud
Parité	aucune
Bits de données	8
Bits d'arrêt (logiciel PC)	2
Bits d'arrêt (micro-imprimante)	1
Contrôle de flux	X_ON / X_OFF

Remarque

En fonction de l'imprimante choisie, il faut éventuellement activer le retour à la ligne et/ou l'alimentation papier automatiques (Auto Carriage Return et Auto Line Feed) pour pouvoir imprimer les rapports au bon format.

Coordonnées pour la maintenance et la réparation

Hürner Schweisstechnik
Nieder-Ohmener Str.
35325 Mücke, Allemagne

Tél. : +49 (0)6401 9127 0
Fax : +49 (0)6401 9127 39

Web: www.huerner-st.de

E-mail: info@huerner-st.de



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à l'appareil sans avis préalable.

13 Accessoires/pièces pour le HST300 Print+

Fiche de contact filetée 4,8 (contact de raccordement sur le câble de soudage), compatible Uponor, DURA-Pipe, Simona, Strengweld, Plasson	217 - 010 - 062
Adaptateur de raccordement FF, plat compatible Friatec	216 - 010 - 070
Adaptateur de raccordement FF, rond 4,0 compatible Friatec, GF, AGRU, Wavin, Euro Standard	216 - 010 - 080
Adaptateur de raccordement FF, fiche compatible Friatec Friafit (canalisations)	216 - 010 - 400
Adaptateur de raccordement GF compatible GF, AGRU, Wavin, à fils libres	216 - 010 - 090

Adaptateur de raccordement coudé 4,8 - 4,8 90°	216 - 010 - 580
Sachet d'adaptateurs	216 - 030 - 310
Stylo optique	216 - 030 - 270
Scanner à main	216 - 030 - 250
Câble d'imprimante (Centronics)	217 - 010 - 109
Câble d'imprimante (HST - PC)	217 - 010 - 108
Carte de soudeur/d'opérateur	216 - 080 - 031
Logiciel DataWork pour Windows	216 - 080 - 505
Hürner PocketPC	216 - 080 - 101
Manuel de l'utilisateur HST300 <i>Print+</i>	216 - 100 - 330



Management Service

CERTIFICAT

L'organisme de certification de la société
TÜV SÜD Management Service GmbH
certifie que la société



Hürner Schweißtechnik GmbH
Nieder-Ohmener Straße
D-35325 Mücke

a établi et entretient un système qualité
pour le domaine de validité suivant:

**Développement, vente et fabrication des
machines à souder destinées à la construction des canalisations,
ainsi que le développement et la fabrication des
systèmes de contrôle de débit et des plastiques techniques**

Par l'audit qualité consigné dans le rapport n° **70005562**
la conformité aux exigences de la norme

ISO 9001: 2000

a été démontrée.

Ce certificat est valable jusqu'au **2010-02-15**
et a été enregistré sous le n° **12 100 14555 TMS**



M. Nagel

Munich, 2007-02-20



QMS-TGA-ZM-07-92

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Declaration of Conformity

Déclaration de conformité

Wir / We / Nous

HÜRNER Schweißtechnik
Nieder-Ohmener Str.
D-35325 Mücke-Atzenhain

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

HST300 Print+

Schweißautomat zur Verarbeitung von Elektroschweiß-Fittings
Welding Device for Processing Electrofusion Fittings
Appareil pour l'électrosoudage par fusion des raccords de tuyauterie,

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmen
to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or standardizing
documents
auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux normes et documents de normalisation
suivants

CE-Konformität / CE Conformity / Conformité CE


EG Richtlinie 89/336 EWG
EG Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG

Andere Normen / Other Standards / Autres normes

EN 50081-1 Generic Emission Standard 03.93
EN 50082-1 Generic Immunity Standard 03.93
EN 60335-1 / IEC 335-1 1995

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine oder einer Reparatur von Personen,
die nicht von uns im Hause geschult und autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
Any and all modifications of the device without our prior approval, and any repairs by persons who
were not trained and authorized by us, shall cause this declaration to become void.
En cas de modification apportée à l'appareil sans notre accord préable ainsi que de réparation
effectuée par des personnes non formées et agréées par non soins, cette déclaration deviendra
caduque.

Mücke-Atzenhain
den 01.01.2007

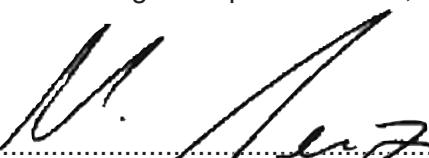
Dipl.-Ing. Michael Lenz
Geschäftsführer
General Manager
Directeur général