






<b>GB</b>	<b>Straight Shear</b>	<b>Instruction Manual</b>
<b>F</b>	<b>Cisaille pour Tôle</b>	<b>Manuel d'Instructions</b>
<b>D</b>	<b>Blechscheren</b>	<b>Betriebsanleitung</b>
<b>I</b>	<b>Cesoie</b>	<b>Istruzioni d'Uso</b>
<b>NL</b>	<b>Plaatschaar</b>	<b>Gebruiksaanwijzing</b>
<b>E</b>	<b>Cizalla</b>	<b>Manual de Instrucciones</b>
<b>P</b>	<b>Tesoura</b>	<b>Manual de Instruções</b>
<b>DK</b>	<b>Pladesaks</b>	<b>Brugsanvisning</b>
<b>S</b>	<b>Plåtsax</b>	<b>Bruksanvisning</b>
<b>N</b>	<b>Platesaks</b>	<b>Bruksanvisning</b>
<b>SF</b>	<b>Leikkuri</b>	<b>Käyttöohje</b>
<b>GR</b>	<b>Ισιο ψαλλίδι</b>	<b>Οδηγίες χρήσεως</b>

## **JS1660 JS1670**

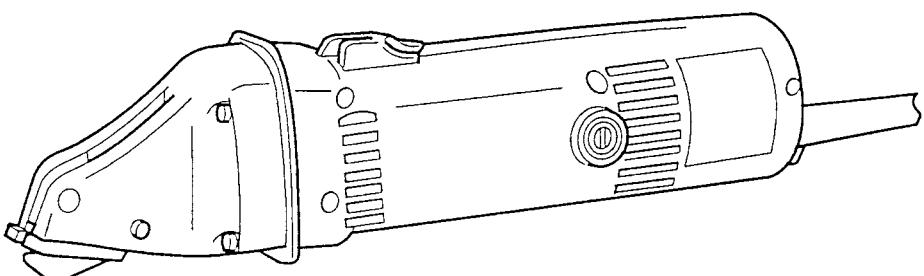


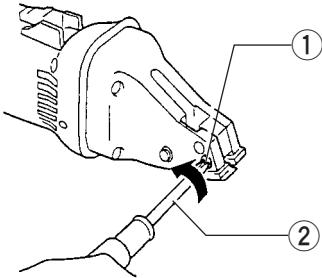


1

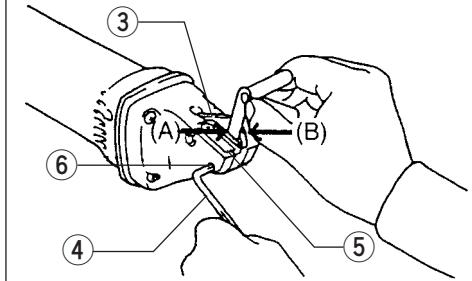


2

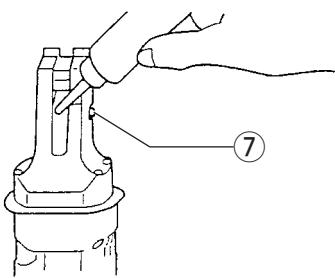


3

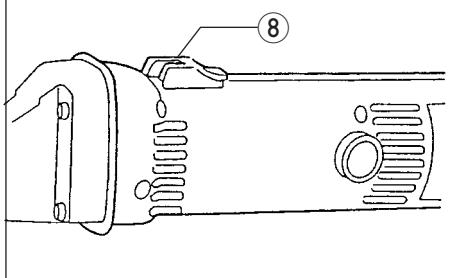


4

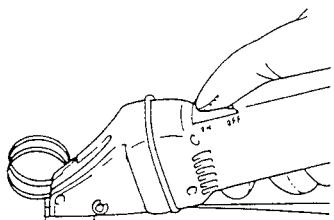


5

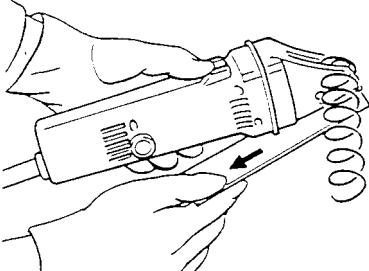

6

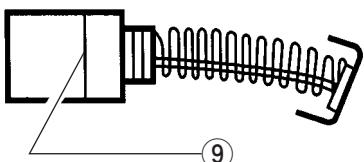

7

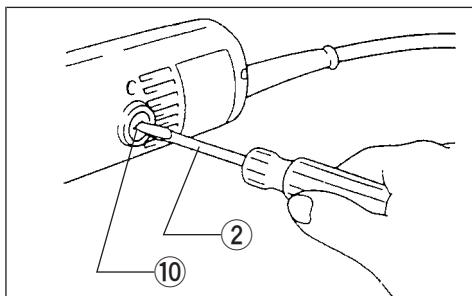

8

## Symbols

The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

## Symboles

Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

## Symboler

Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

## Symboli

Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

## Symbolen

Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

## Símbolos

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

## Símbolos

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.

## Symboler

Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

## Symboler

Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan maskinen används.

## Symbolene

Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i bruk.

## Symbolit

Alla on esitetta koneessa käytetty symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.

## Σύμβολα

Τα ακόλουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.



- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Bedienungsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.
- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisingen.
- Katsa käyttöohjeita.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.



- DOUBLE INSULATION
- DOUBLE ISOLATION
- DOPPELT SCHUTZISOLIERT
- DOPPIO ISOLAMENTO
- DUBBELE ISOLATIE
- DOBLE AISLAMIENTO
- DUPLO ISOLAMENTO
- DOBBELT ISOLERET
- DUBBEL ISOLERING
- DOBBEL ISOLERING
- KAKSINKERTAINEN ERISTYS
- ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ

## ENGLISH

### Explanation of general view

① Screw	⑤ Side blade	⑧ Slide switch
② Screwdriver	⑥ Bolt	⑨ Limit mark
③ Center blade	⑦ Pin	⑩ Brush holder cap
④ Hex wrench		

## SPECIFICATIONS

Model	JS1660	JS1670
Max. cutting capacities		
Steel up to 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm/16 ga	1.0 mm/20 ga
Steel up to 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm/18 ga	0.7 mm/23 ga
Steel up to 800 N/mm <sup>2</sup>	0.8 mm/22 ga	0.5 mm/26 ga
Aluminum up to 200 N/mm <sup>2</sup>	2.5 mm/13 ga	2.5 mm/13 ga
Min. cutting radius	—	30 mm
Strokes per minute	4,500	4,500
Overall length	304 mm	306 mm
Net weight	1.3 kg	1.3 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

### Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

### Safety hints

For your own safety, please refer to the enclosed Safety instructions.

## ADDITIONAL SAFETY RULES

ENB011-2

1. Hold the tool firmly.
2. Secure the workpiece firmly.
3. Keep hands away from moving parts.
4. Edges and chips of the workpiece are sharp. Wear gloves. It is also recommended that you put on thickly bottomed shoes to prevent injury.
5. Do not put the tool on the chips of the workpiece. Otherwise it can cause damage and trouble on the tool.
6. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
7. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
8. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
9. Avoid cutting electrical wires. It can cause serious accident by electric shock.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Adjusting the blade clearance (Fig. 1 & 2)

For JS1660 Only

Important: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting the blade clearance.

Adjust the clearance between the side blade and the center blade according to the thickness of the work-piece.

First use a screwdriver to loosen the screw.

Then use the hex wrench to adjust the clearance by tightening or loosening the bolt. There may be a slight difference between clearances (A) and (B).

Check the smaller clearance with the thickness gauge and adjust it.

When using the thickness gauge to adjust the blade clearance, refer to the table below.

Workpiece thickness (mm)	Marking on thickness gauge
Less than 0.8	0.5
0.8 – 1.3	1.0
More than 1.3	1.5

After adjusting the clearance, tighten the screw securely.

### Lubrication (Fig. 3)

Before operation, lubricate the contact point of the center blade and the pin. To keep good cutting performance, also use a cutting lubricant from time to time during operation.

## **Switch action (Fig. 4)**

### **CAUTION:**

Before plugging in the tool, always check to see that the slide switch actuates properly and returns to the "OFF" position when depressed.

To start the tool, move the slide switch forward, and the slide switch will lock in the "ON" position. To stop, lightly depress the rear of the slide switch, and it will return to the "OFF" position.

## **Operation (Fig. 5 & 6)**

Turn the tool on and set front ends of the side blades on the workpiece. Now simply move the tool forward, keeping the side blades flush with the workpiece surface.

### **CAUTION:**

When cutting a small portion of the workpiece, you may have difficulty completing the end of the cut. In that case, try to cut it again, pulling the workpiece back slightly.

## **MAINTENANCE**

### **CAUTION:**

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

## **Replacement of carbon brushes (Fig. 7 & 8)**

Replace carbon brushes when they are worn down to the limit mark. Both identical carbon brushes should be replaced at the same time.

## **Replacing blades**

The service life of the blades varies in terms of the workpiece to be cut. The following reference tables indicate the approximate service life of the blades. When the blades become dull, ask Makita Authorized or Factory Service Centers to replace the blades.

### **For JS1660**

Max.cutting capacities	mm	ga
Steel up to 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6	16
Steel up to 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2	18
Steel up to 800 N/mm <sup>2</sup>	0.8	22
Aluminum up to 200 N/mm <sup>2</sup>	2.5	13

### **For JS1670**

Max.cutting capacities	mm	ga
Steel up to 400 N/mm <sup>2</sup>	1.0	20
Steel up to 600 N/mm <sup>2</sup>	0.7	23
Steel up to 800 N/mm <sup>2</sup>	0.5	26
Aluminum up to 200 N/mm <sup>2</sup>	2.5	13

To maintain product safety and reliability, repairs, maintenance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Center.

- ① Vis
- ② Tournevis
- ③ Lame centrale
- ④ Clé BTR

- ⑤ Couteaux
- ⑥ Vis à tête creuse
- ⑦ Axe

- ⑧ Interrupteur
- ⑨ Trait de limite d'usure
- ⑩ Bouchon du porte-charbon

## SPECIFICATIONS

### Modèle

Capacité max. de coupe

Aacier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm/16 ga
Aacier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/18 ga
Aacier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/22 ga
Aluminium jusqu'à 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm/13 ga

Rayon min. de coupe

Nombre de courses / mn.

Longueur totale

Poids net

### JS1660

Aacier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm/16 ga
Aacier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/18 ga
Aacier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/22 ga
Aluminium jusqu'à 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm/13 ga
Rayon min. de coupe	—
Nombre de courses / mn.	4 500
Longueur totale	304 mm
Poids net	1,3 kg

### JS1670

1,0 mm/20 ga
0,7 mm/23 ga
0,5 mm/26 ga
2,5 mm/13 ga
30 mm
4 500
306 mm
1,3 kg

- Etant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Note : Les spécifications peuvent varier suivant les pays.

### Alimentation

L'outil ne devra être raccordé qu'à une alimentation de la même tension que celle qui figure sur la plaque signalétique, et il ne pourra fonctionner que sur un courant secteur monophasé. Réalisé avec une double isolation, il est conforme à la réglementation européenne et peut de ce fait être alimenté sans mise à la terre.

### Consignes de sécurité

Pour votre propre sécurité, reportez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent l'outil.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES POUR L'OUTIL

1. Saisissez l'outil fermement.
2. Fixez la pièce à travailler solidement.
3. Maintenez les mains à l'écart des pièces en mouvement.
4. Les bords et les copeaux de la pièce à travailler sont coupants. Portez des gants. Il est également recommandé de porter des chaussures à semelle épaisse pour prévenir les blessures.
5. Ne déposez pas l'outil sur les copeaux de la pièce à travailler. Sinon, l'outil risque d'être endommagé.
6. Ne laissez pas l'outil fonctionner tout seul. Ne le faites fonctionner que lorsque vous l'avez en mains.
7. Assurez-vous d'avoir les pieds en position bien stable.

Assurez-vous que personne ne se trouve sous vous lorsque vous utilisez l'outil dans un endroit élevé.

8. Ne touchez ni les couteaux, ni la pièce à travailler immédiatement après la coupe ; ils peuvent être très chauds et risquent de vous brûler la peau.
9. Prenez garde de couper des fils électriques. Il peut en résulter un grave accident par choc électrique.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

### MODE D'EMPLOI

#### Réglage de l'intervalle des lames (Fig. 1 et 2)

Modèle JS1660 uniquement

Important : Vérifiez toujours que l'outil est à l'arrêt et qu'il est débranché avant de régler le jeu de la lame.

Il faut ajuster l'intervalle entre les couteaux supérieurs et la lame centrale en fonction de l'épaisseur du matériau.

Desserrez d'abord la vis à l'aide d'un tournevis.

Réglez ensuite l'intervalle en resserrant ou desserrant la vis tête creuse à l'aide de la clé BTR. Il peut y avoir une légère différence entre l'intervalle (A) et l'intervalle (B).

Vérifiez l'intervalle le plus petit à l'aide du calibre d'épaisseur et corrigez en conséquence.

Quand vous vous servez du calibre d'épaisseur pour régler l'intervalle des lames, consultez le tableau ci-dessous.

Epaisseur du matériau (mm)	Marques du calibre d'épaisseur (mm)
Moins de 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Plus de 1,3	1,5

Une fois réglé l'intervalle des lames, serrez la vis à fond.

## Lubrification (Fig. 3)

Avant de cisailier, lubrifiez le point de contact de la lame centrale et la goupille. Afin de garder un bon rendement au cisaillage, servez-vous en outre d'un lubrifiant de coupe durant votre travail.

## Interrupteur (Fig . 4)

ATTENTION :

Avant de brancher l'outil, assurez-vous toujours que l'interrupteur fonctionne correctement et revient en position "OFF" quand il est déprimé.

Pour démarrer votre outil, faites glisser l'interrupteur vers l'avant: il se verrouille alors en position "ON".

Pour arrêter, déprimez légèrement l'arrière de l'interrupteur et il reviendra sur la position "OFF".

## Fonctionnement (Fig. 5 et 6)

Démarrez l'outil et faites reposer l'extrême avant des couteaux supérieurs sur la pièce à travailler. Déplacez ensuite simplement la cisaille vers l'avant en maintenant les couteaux supérieurs au contact de la pièce.

ATTENTION :

Quand vous détachez une petite portion de la pièce à travailler, il peut s'avérer difficile d'effectuer la fin de la coupe. En ce cas, essayez une seconde fois en tirant légèrement vers l'arrière la pièce à travailler.

## ENTRETIEN

### ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et hors secteur avant d'effectuer tout travail dessus.

## Remplacement des charbons

### (Fig. 7 et 8)

Remplacez les charbons lorsqu'ils sont usés jusqu'au repère d'usure. Les deux charbons identiques doivent être remplacés simultanément.

## Remplacement des lames

La durée de service des lames varie en fonction de la pièce à couper. Les tableaux de référence suivants indiquent la durée de service approximative des lames. Lorsque les lames sont émoussées, demander à un Centre de service Makita ou agréé par Makita de remplacer les lames.

### Modèle JS1660

Capacité max. de coupe	mm	ga
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminium jusqu'à 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### Modèle JS1670

Capacité max. de coupe	mm	ga
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminium jusqu'à 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Pour maintenir la sécurité et la fiabilité du produit, les réparations, l'entretien ou les réglages doivent être effectués par le Centre d'Entretien Makita.

- ① Madenschraube
- ② Schraubendreher
- ③ Schneidmesser
- ④ Innensechskantschlüssel

- ⑤ Seitenmesser
- ⑥ Innensechskantschraube
- ⑦ Stift

- ⑧ Schalter
- ⑨ Verschleißgrenze
- ⑩ Bürstenhalterkappe

## TECHNISCHE DATEN

### Modell

### JS1660

### JS1670

Schnittleistung max. in		
Stahl bis zu 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga	1,0 mm/20 ga
Stahl bis zu 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga	0,7 mm/23 ga
Stahl bis zu 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga	0,5 mm/26 ga
Aluminium bis zu 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga	2,5 mm/13 ga
Kleinster Schnittradius .....	–	30 mm
Leerlaufhubzahl/min .....	4 500	4 500
Gesamtlänge .....	304 mm	306 mm
Nettogewicht .....	1,3 kg	1,3 kg

- Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen.

### Netzanschluß

Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen- Wechselspannung. Sie ist entsprechend den Europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdanschluß betrieben werden.

### Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FÜR DAS WERKZEUG

1. Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.
2. Sichern Sie das Werkstück einwandfrei.
3. Halten Sie die Hände von rotierenden Teilen fern.
4. Die Kanten und Späne des Werkstücks sind scharf. Tragen Sie Handschuhe. Zur Verhütung von Verletzungen ist es auch empfehlenswert, dick besohlte Schuhe zu tragen.
5. Legen Sie das Werkzeug nicht auf die Späne des Werkstücks. Andernfalls kann es zu Beschädigung und Funktionsstörungen des Werkzeugs kommen.
6. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Benutzen Sie das Werkzeug nur mit Handhaltung.
7. Achten Sie stets auf sicheren Stand. Vergewissern Sie sich bei Einsatz des Werkzeugs an hochgelegenen Arbeitsplätzen, dass sich keine Personen darunter aufhalten.
8. Vermeiden Sie eine Berührung der Messer oder des Werkstücks unmittelbar nach der Bearbeitung, weil sie dann noch sehr heiß sind und Hautverbrennungen verursachen können.

9. **Vermeiden Sie das Durchtrennen von elektrischen Kabeln. Dies kann zu schweren Unfällen durch elektrischen Schlag führen.**

## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

## BEDIENUNGSHINWEISE

### Messereinstellung (Abb. 1 u. 2)

#### Nur für JS1660

##### Wichtig:

Achten Sie vor der Messereinstellung unbedingt darauf, daß das Gerät abgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Stellen Sie den Abstand zwischen den Seitenmessern und dem Schneidmesser entsprechend der Materialstärke des Werkstücks ein.

Lösen Sie die Madenschraube mit einem Schraubendreher.

Stellen Sie den Abstand mit dem Innensechskantschlüssel ein, indem Sie die Innensechskantschraube lösen bzw. festziehen. Zwischen den Seitenmessern und dem Schneidmesser (A + B) ist der kleinste Abstand mit der Einstellehre zu berücksichtigen.

Um den Abstand des Messers einzustellen, richten Sie sich nach der folgenden Tabelle und benutzen die mitgelieferte Einstellehre.

Werkstückstärke (mm)	Markierung auf der Einstellehre
Unter 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Über 1,3	1,5

Nach der Messereinstellung ziehen Sie die Madenschraube fest an.

## Schmierung (Abb. 3)

Vor dem Betrieb sind die Berührungsstellen des Schneidmessers und des Stiftes zu schmieren. Zugabe von einem Schneidmittel verbessert die Schnittleistung und erhöht die Standzeit der Messer.

## Schalterfunktion (Abb. 4)

### VORSICHT:

Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz stets überprüfen, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

Zum Einschalten der Maschine den Schalter nach vorne schieben und die Schaltwippe einrasten. Zum Ausschalten auf den hinteren Teil der Schaltwippe drücken — der Schalter kehrt in die "OFF"-Position zurück.

## Betrieb (Abb. 5 u. 6)

Schalten Sie die Maschine ein und setzen Sie den vorderen Teil der Seitenmesser auf das Werkstück. Die Maschine muß mit den Seitenmessern bündig auf der Werkstückoberfläche aufliegen und mit leichtem Vorschub-Druck geführt werden.

### HINWEIS:

Um den Schnitt bei kleineren Werkstücken bis zum Ende fortzusetzen, kann auch das Werkstück nach hinten gezogen werden, während die Maschine festgehalten wird.

## WARTUNG

### VORSICHT:

Vor Arbeiten an der Maschine vergewissern Sie sich, daß sich der Schalter in der "OFF"-Position befindet und der Netzstecker gezogen ist.

## Austausch der Kohlebürsten (Abb. 6)

Die Kohlebürsten müssen bei Erreichen der Verschleißgrenze ersetzt werden. Die Bürsten stets paarweise austauschen und nur identische Kohlebürsten verwenden.

## Auswechseln der Schneidmesser

Die Lebensdauer der Schneidmesser richtet sich nach dem zu bearbeitenden Werkstoff. Die unten aufgeführte Tabelle gibt die durchschnittliche Lebensdauer der Schneidmesser für verschiedene Werkstoffe an. Wenn die Schneidmesser stumpf werden, müssen sie vom Makita Kundendienst oder einer Makita Werkstatt ausgewechselt werden.

## Für JS1660

Schneidleistung max. in	mm	ga
Stahl bis zu 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Stahl bis zu 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Stahl bis zu 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminium bis zu 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

## Für JS1670

Schneidleistung max. in	mm	ga
Stahl bis zu 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Stahl bis zu 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Stahl bis zu 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminium bis zu 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Zur Gewährleistung der Produktsicherheit und -zuverlässigkeit sind Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstellungen von einer Makita-Service-Station auszuführen.

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| ① Vite             | ⑤ Lame laterale          |
| ② Cacciavite       | ⑥ Bullone                |
| ③ Lame centrale    | ⑦ Perno                  |
| ④ Chiave esagonale | ⑧ Interruttore a scivolo |

- |                                      |
|--------------------------------------|
| ⑨ Segno limite                       |
| ⑩ Copricapi delle spazzole a carbone |

**DATI TECNICI****Modello**

Massime prestazioni di taglio

Acciaio fino a 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga
Acciaio fino a 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga
Acciaio fino a 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga
Alluminio fino a 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga

Raggio minimo di taglio .....

N° corse/min. .....

Lunghezza totale .....

Peso netto .....

**JS1660****JS1670****JS1670**

1,0 mm/20 ga
0,7 mm/23 ga
0,5 mm/26 ga
2,5 mm/13 ga
30 mm

- Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Nota: I dati tecnici potrebbero differire a seconda del paese di destinazione del modello.

**Alimentazione**

L'utensile deve essere collegato ad una presa di corrente con la stessa tensione indicata sulla targhetta del nome, e può funzionare soltanto con la corrente alternata monofase. Esso ha un doppio isolamento in osservanza alle norme europee, per cui può essere usato con le prese di corrente sprovviste della messa a terra.

**Consigli per la sicurezza**

Per la vostra sicurezza, riferitevi alle accluse istruzioni per la sicurezza.

**REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA  
PER L'UTENSILE**

1. Tenere saldamente l'utensile.
2. Fissare saldamente il pezzo.
3. Tenere le mani lontane dalle parti mobili.
4. Gli spigoli e i trucioli del pezzo sono aguzzi. Indossare i guanti. Per evitare lesioni, si raccomanda anche di calzare scarpe con suola spessa.
5. Non posare l'utensile sui trucioli del pezzo. Ciò potrebbe causare danni o problemi dell'utensile.
6. Non posare l'utensile lasciandolo girare. Farlo funzionare soltanto tenendolo in mano.
7. Avere sempre i piedi appoggiati saldamente. Accertarsi che non ci sia nessuno sotto usando l'utensile in un luogo alto.
8. Non toccare la lama o il pezzo immediatamente dopo il lavoro, perché potrebbero essere estremamente caldi e causare brucature.
9. Evitare di tagliare fili elettrici. C'è grave pericolo di scosse elettriche.

**CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI.****ISTRUZIONI PER L'USO****Regolare il gioco delle lame (Fig. 1 e 2)**

Modello JS1660 soltanto

Importante: Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e staccato dalla presa di corrente prima di regolare il gioco delle lame.

Regolare il gioco tra le lame laterali e la lama centrale a seconda dello spessore del pezzo da lavorare.

Usare un cacciavite per allentare la vite.

Quindi usare una chiave esagonale per regolare il gioco stringendo oppure allentando il bullone. Ci può essere una leggera differenza di gioco tra (A) e (B). Controllare il gioco minore con le lastrine di misurazione e procedere alla regolazione.

Quando si usano le lastrine di misurazione per regolare il gioco delle lame, riferirsi alla tavola che si trova sotto.

Spessore del pezzo da lavorare (mm)	Misura sulla lastrina (mm)
Meno che 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Più che 1,3	1,5

Dopo la regolazione strizzare forte la vite.

**Lubrificazione (Fig. 3)**

Prima della lavorazione, lubrificare i punti di contatto della lama centrale e il perno. Per ottenere un ottimo rendimento durante il taglio effettuare la lubrificazione di tanto in tanto durante la lavorazione.

## **Operazione dell'interruttore (Fig. 4)**

### **PRECAUZIONI:**

Prima di inserire l'utensile in una presa di corrente, controllare che il grilletto dell'interruttore funzioni bene e ritorni sulla posizione di "OFF" (spento) quando viene rilasciato.

Per mettere in moto l'utensile, far scivolare in avanti l'interruttore a scivolo finché si bloccherà nella posizione "ON". Per fermarlo effettuare una leggera pressione sul di dietro dell'interruttore che tornerà nella posizione di "OFF".

## **Lavorazione (Fig. 5 e 6)**

Mettere in moto l'utensile e piazzare le estremità frontali dalle lame laterali sul pezzo da lavorare. Quindi far avanzare semplicemente l'utensile, mantenendo le lame laterali a livello col pezzo da lavorare.

### **PRECAUZIONI:**

Quando si intende tagliare solo una parte del pezzo in lavorazione si possono incontrare difficoltà verso la fine del taglio. In questi casi, cercare di tagliare di nuovo tirando il pezzo da lavorare indietro leggermente.

## **MANUTENZIONE**

### **PRECAUZIONI:**

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sulla macchina, accertatevi sempre che sia spenta e staccata dalla presa di corrente.

### **Sostituzione delle spazzole di carbone (Fig. 7 e 8)**

Sostituite le spazzole di carbone quando sono usurate fino alla linea di delimitazione. Sostituite entrambe le spazzole con tipi di spazzole identici.

### **Sostituzione delle lame**

La vita di servizio delle lame varia secondo il materiale da tagliare. La tabella di riferimento seguente indica la vita di servizio approssimativa delle lame. Quando le lame diventano smussate, chiedere ad un rivenditore autorizzato o ad un Centro di Servizio Makita di sostituire le lame.

### **Modello JS1660**

Massime prestazioni di taglio	mm	ga
Acciaio fino a 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Acciaio fino a 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Acciaio fino a 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Alluminio fino a 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### **Modello JS1670**

Massime prestazioni di taglio	mm	ga
Acciaio fino a 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Acciaio fino a 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Acciaio fino a 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Alluminio fino a 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Per mantenere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita autorizzato.

- ① Schroef
- ② Schroovedraaier
- ③ Middelste mes
- ④ Zeskant sleutel

- ⑤ Zijmes
- ⑥ Inbusbout
- ⑦ Pin

- ⑧ Schuifschakelaar
- ⑨ Limietaanduiding
- ⑩ Koolborsteldop

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Model

**JS1660**

**JS1670**

Max. snijcapaciteit

Staal tot maximaal 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga
Staal tot maximaal 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga
Staal tot maximaal 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga
Aluminium tot maximaal 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga

1,0 mm/20 ga
0,7 mm/23 ga
0,5 mm/26 ga
2,5 mm/13 ga

Min. snijcirkel .....

—

60 mm

Aantal snijbewegingen/min. ....

4 500

4 500

Totale lengte .....

304 mm

306 mm

Netto gewicht .....

1,3 kg

1,3 kg

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

### Stroomvoorziening

De machine mag alleen worden aangesloten op een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.

### Veiligheidswijken

Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.

## AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEREEDSCHAP

1. Houd het gereedschap stevig vast.
  2. Zet het werkstuk goed vast.
  3. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.
  4. De randen en afgeknipte spaanders van het werkstuk zijn uiterst scherp. Draag handschoenen. Draag bij voorkeur ook schoenen met dikke zolen, om mogelijke verwondingen te voorkomen.
  5. Plaats het gereedschap niet op de afgeknipte spaanders van het werkstuk. Dit kan beschadiging en defect van het gereedschap veroorzaken.
  6. Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog in bedrijf is. Laat het gereedschap alleen draaien terwijl u het met de handen vasthouwt.
  7. Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de voeten hebt.
- Controleer of er zich niemand beneden u bevindt wanneer u het gereedschap op een hoge plaats gaat gebruiken.

8. Raak het mes of het werkstuk niet aan onmidellijk na het werk; deze kunnen gloeiend heet zijn en brandwonden veroorzaken.

9. Pas op dat u niet in elektrische draden sneedt. Dit kan een ernstig ongeluk door elektrische schok veroorzaken.

## BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

## BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

### Instellen van de speling tussen de messen (Fig. 1 en 2)

Uitsluitend voor de JS1660:

Belangrijk: Alvorens u de speling tussen de messen gaat instellen, dient u er altijd voor te zorgen dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker ervan uit het stopcontact is getrokken.

De speling tussen de messen aan de zijkanten en het middelste mes dient te worden ingesteld overeenkomstig de dikte van het werkstuk.

Draai voor het instellen de schroef los met behulp van een Schroovedraaier.

Stel vervolgens de speling in door de bout vaster of losser te draaien met behulp van een inbussleutel. Het is mogelijk dat er een kleine afwijking ontstaat tussen speling (A) en speling (B). Controleer met een diktemeter de kleinste speling en stel deze bij.

Wanneer u voor het instellen van de speling een diktemeter gebruikt, wordt u voor de aanbevolen maten verwezen naar de onderstaande tabel.

Dikte van het werkstuk (mm)	Maten op de diktemeter (mm)
Minder dan 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Meer dan 1,3	1,5

De schroef dient na het instellen van de speling, weer stevig te worden vastgedraaid.

### **Smeren (Fig. 3)**

Smeer, alvorens het gereedschap te gebruiken, het kontaktpunt van het middelste schaarmes en de pin. Om het afknippen soepeler te laten verlopen, druppelt u van tijd tot tijd snijolie op het werkstuk.

### **Werking van de schakelaar (Fig. 4)**

#### **ATTENTIE:**

Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleert u even of het gereedschap uitgeschakeld is, om ongewild starten van het gereedschap te voorkomen.

Om het gereedschap in te schakelen, drukt u de schuifschakelaar naar voren, totdat deze in de "ON" positie vergrendeld wordt.

Om het gereedschap uit te schakelen, drukt u lichtjes op het achterste gedeelte van de schakelaar, waarop deze dan naar de "OFF" positie terugkeert.

### **Bediening (Fig. 5 en 6)**

Schakel het gereedschap in en plaats de voorste gedeelten van de messen aan de zijkanten (links en rechts) op het werkstuk. Schuif om af te knippen, het gereedschap gewoon voorwaarts over het werkstuk, ervoorzorgend dat de messen aan de zijkanten volledig op het werkstuk rusten.

#### **ATTENTIE:**

Wanneer u van het werkstuk maar een klein stuk af wilt knippen, zult u merken dat het afknippen van het laatste stukje soms moeilijk gaat. Probeer in dit geval het laatste stukje af te knippen, terwijl u het reeds afgeknipte stuk zachtjes naar u toe trekt.

### **ONDERHOUD**

#### **ATTENTIE:**

Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens onderhoud aan de machine uit te voeren.

### **Vervangen van koolborstels (Fig. 7 en 8)**

Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aangegeven limiet zijn afgesleten. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.

### **Vervangen van de messen**

De gebruiksduur van de messen is afhankelijk van het te snijden materiaal. De onderstaande tabellen geven bij benadering de gebruiksduur van de messen aan. Wanneer het gereedschap niet meer goed snijdt, wendt u zich tot een erkende Makita-dealer of servicecentrum voor het vervangen van de messen.

#### **Voor de JS1660**

Max. snijcapaciteit	mm	ga
Staal tot maximaal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Staal tot maximaal 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Staal tot maximaal 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminium tot maximaal 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

#### **Voor de JS1670**

Max. snijcapaciteit	mm	ga
Staal tot maximaal 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Staal tot maximaal 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Staal tot maximaal 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminium tot maximaal 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.

# ESPAÑOL

## Explicación de los dibujos

① Tornillo	⑤ Cuchilla lateral	⑧ Interruptor deslizante
② Destornillador	⑥ Perno	⑨ Marca de límite
③ Cuchilla central	⑦ Pasador	⑩ Tapas del portaescobillas
④ Llave hexagonal		

## ESPECIFICACIONES

Modelo	JS1660	JS1670
Capacidad máx. de corte		
Acero de hasta 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm/16 ga	1,0 mm/20 ga
Acero de hasta 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm/18 ga	0,7 mm/23 ga
Acero de hasta 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/22 ga	0,5 mm/26 ga
Aluminio de hasta 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm/13 ga	2,5 mm/13 ga
Radio mín. de corte	—	30 mm
Carreras por minuto	4.500	4.500
Longitud total	304 mm	306 mm
Peso neto	1,3 kg	1,3 kg

- Debido a un programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Nota: Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.

### Alimentación

La herramienta ha de conectarse solamente a una fuente de alimentación de la misma tensión que la indicada en la placa de características, y sólo puede funcionar con corriente alterna monofásica. El sistema de doble aislamiento de la herramienta cumple con la norma europea y puede, por lo tanto, usarse también en enchufes hembra sin conductor de tierra.

### Sugerencias de seguridad

Para su propia seguridad, consulte las instrucciones de seguridad incluidas.

## NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA LA HERRAMIENTA

1. Sujete firmemente la herramienta.
2. Asegure firmemente la pieza de trabajo.
3. Mantenga las manos alejadas de las partes en movimiento.
4. Los bordes y las virutas de la pieza de trabajo estarán afilados. Póngase guantes. También le recomendamos ponerse calzado de suela gruesa para no dañarse.
5. No ponga la herramienta encima de las virutas de la pieza de trabajo. De lo contrario, esto podría causar daños y problemas en la herramienta.
6. No deje funcionando la herramienta sin atenderla. Utilicela solamente cuando la sostenga en sus manos.
7. Asegúrese siempre de pisar suelo firme. Asegúrese de que no haya nadie debajo cuando utilice la herramienta en lugares elevados.
8. No toque la cuchilla ni la pieza de trabajo inmediatamente después de haber trabajado porque podrán estar muy calientes y quemarle.

9. Evite cortar cables eléctricos. Esto puede causar accidentes graves debidos a descargas eléctricas.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

### Ajuste de la holgura de la cuchilla (Fig. 1 y 2)

Solamente para JS1660

Importante: Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de ajustar la holgura de la cuchilla.

Ajuste la holgura entre las cuchillas laterales y la cuchilla central de acuerdo con el espesor de la pieza de trabajo.

Emplee primero un destornillador para aflojar el tornillo.

Luego, emplee la llave hexagonal para ajustar la holgura apretado o aflojado el perno. Puede haber una ligera diferencia entre las holguras (A) y (B).

Cuando se use el calibre de espesores para ajustar la holgura de las cuchillas, consulte la tabla de abajo.

Espesor de la pieza de trabajo (mm)	Marcas en el calíbre de espesores
Menos de 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Más de 1,3	1,5

Después de ajustar la holgura, apriete bien el tornillo.

### Lubricación (Fig. 3)

Antes de la operación, lubrique el punto de contacto de la cuchilla central y el pasador. Para mantener un buen rendimiento de corte, emplee también un lubricante de corte de vez en cuando durante la operación.

## Acción del interruptor (Fig. 4)

### PRECAUCIÓN:

Antes de enchufar la herramienta, compruebe siempre que el interruptor deslizante opere correctamente y retorna a la posición "OFF" cuando se presiona.

Para poner en funcionamiento la herramienta, mueva el interruptor deslizante hacia adelante, y el interruptor deslizante se bloqueará en la posición "ON". Para parar, presione un poco la parte posterior del interruptor deslizante y retornará a la posición "OFF".

## Operación (Fig. 5 y 6)

Conecte la herramienta y ajuste los extremos frontales de las cuchillas laterales en la pieza de trabajo. Entonces, mueva simplemente la herramienta hacia adelante, manteniendo ambas cuchillas niveladas con la superficie de la pieza de trabajo.

### PRECAUCIÓN:

Cuando corte una pequeña parte de la pieza de trabajo, podrá tener dificultad en completar el extremo del corte. En este caso, intente de nuevo el corte tirando de la pieza de trabajo un poco hacia atrás.

## MANTENIMIENTO

### PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada y desenchufada antes de realizar ninguna reparación en ella.

### Substitución de los cepillos de carbono (Fig. 7 y 8)

Substituya los cepillos de carbón cuando estén desgastados hasta la marca del límite. Los dos cepillos de carbono idénticos deberían ser substituidos al mismo tiempo.

### Reemplazo de las cuchillas

La vida de servicio de las cuchillas varía dependiendo de la pieza de trabajo a cortar. Las siguientes tablas de referencia indican la vida de servicio aproximada de las cuchillas. Cuando las cuchillas se desafilan, solicite a un centro autorizado Makita o a un centro de servicio autorizado que le reemplace las cuchillas.

### Para JS1660

Capacidad máx. de corte	mm	ga
Acero de hasta 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Acero de hasta 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Acero de hasta 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminio de hasta 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### Para JS1670

Capacidad máx. de corte	mm	ga
Acero de hasta 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Acero de hasta 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Acero de hasta 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminio de hasta 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.

① Parafuso	⑤ Lâmina lateral	⑧ Interruptor deslizante
② Chave de fendas	⑥ Perno	⑨ Marca limite
③ Lâmina central	⑦ Passador	⑩ Tampas do porta-escovas
④ Chave hexagonal		

**ESPECIFICAÇÕES**

Modelo	JS1660	JS1670
Capacidade máx. de corte		
Aço até 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga	1,0 mm/20 ga
Aço até 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga	0,7 mm/23 ga
Aço até 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga	0,5 mm/26 ga
Alumínio até 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga	2,5 mm/13 ga
Raio mínimo de corte .....	–	30 mm
Movimentos por minuto .....	4.500	4.500
Comprimento total .....	304 mm	306 mm
Peso .....	1,3 kg	1,3 kg

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem variar de país para país.

**Alimentação**

A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.

**Conselhos de segurança**

Para sua segurança, leia as instruções anexas.

**REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS  
PARA A FERRAMENTA**

1. Agarre firmemente na ferramenta.
2. Prenda a peça de trabalho firmemente.
3. Mantenha as mãos afastadas das peças móveis.
4. As extremidades e aparas da peça de trabalho são afiadas. Use luvas. Para evitar injúrias também se recomenda o uso de sapatos fortes e abotinados.
5. Não coloque a ferramenta sobre as aparas da peça de trabalho. Pode causar estragos e estragar a ferramenta.
6. Não abandone a ferramenta a funcionar. Só funcione com a ferramenta quando a estiver a agarrar.
7. Confirme sempre que está em equilíbrio. Certifique-se que ninguém está por baixo quando utiliza a ferramenta em locais altos.
8. Não toque na lâmina ou na peça de trabalho imediatamente depois da operação; podem estar extremamente quentes e queimar-se.
9. Evite cortar fios eléctricos. Devido a choque eléctrico pode causar um acidente grave.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.****INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO****Regulação da folga das lâminas (Fig. 1 e 2)**

Só para a JS1660

Importante: Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de regular a folga das lâminas.

Regule a folga entre as lâminas laterais e a lâmina central de acordo com a espessura da superfície de trabalho.

Utilize uma chave de fendas para desaparafusar o parafuso.

Seguidamente utilize a chave hexagonal para regular o espaço, apertando ou desapertando o perno. Pode haver uma ligeira diferença entre os espaços (A) e (B).

Quando usar o calibrador de espessuras para regular o espaço entre as lâminas, consulte o quadro seguinte:

Espessura da superfície de trabalho (mm)	Marcações no calibrador de espessuras
Menos de 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Mais de 1,3	1,5

Aperte bem o parafuso depois de regular o espaço entre as lâminas.

**Lubrificação (Fig. 3)**

Antes da operação lubrifique o ponto de contacto da lâmina central e do passador. Para conseguir um bom rendimento de corte utilize também um lubrificante de corte, colocando-o de vez em quando durante a operação.

## **Interruptor (Fig. 4)**

### **CUIDADO:**

Antes de ligar a ferramenta à corrente eléctrica, verifique sempre se o interruptor deslizante funciona correctamente e regressa à posição "OFF" (desligado), quando o pressiona.

Para pôr a ferramenta a funcionar deslize o interruptor até à posição "ON". Para pará-la pressione um pouco a parte posterior do interruptor deslizante e este regressará à posição "OFF".

## **Operação (Fig. 5 e 6)**

Ligue a ferramenta e ajuste os extremos frontais das lâminas laterais à superfície de trabalho. Seguidamente, bastará movimentar a ferramenta para a frente, mantendo ambas as lâminas niveladas sobre a superfície de trabalho.

### **CUIDADO:**

Quando cortar apenas uma pequena parte da superfície de trabalho, poderá ser difícil completar o final do corte. Se isto acontecer, tente cortar novamente, puxando a peça de trabalho um pouco para trás.

## **MANUTENÇÃO**

### **CUIDADO:**

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a ficha retirada da tomada antes de efectuar qualquer inspecção e manutenção.

### **Substituição das escovas de carvão (Fig. 7 e 8)**

As escovas de carvão devem ser substituídas quando o desgaste atingir a marca limite. As duas escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo.

### **Substituição das lâminas**

A vida útil das lâminas depende do material a ser cortado. A seguinte tabela de referência indica o tempo aproximado de vida útil das lâminas. Quando as lâminas não estiverem afiadas, solicite a sua substituição a um centro de assistência oficial Makita.

### **Para a JS1660**

Capacidade máx. de corte	mm	ga
Aço até 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Aço até 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Aço até 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Alumínio até 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### **Para a JS1670**

Capacidade máx. de corte	mm	ga
Aço até 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Aço até 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Aço até 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Alumínio até 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do produto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial Makita.

- ① Skruer
- ② Skruetrækker
- ③ Centerkniv
- ④ Unbrakonøgle

- ⑤ Sidekniv
- ⑥ Bolt
- ⑦ Stift

- ⑧ Glidekontakt
- ⑨ Slidmarkering
- ⑩ Kulholderdæksel

## SPECIFIKATIONER

### Model

JS1660

JS1670

### Kapacitet

Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga
Aluminium op til 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga

Min. snitradius .....

—

1,0 mm/20 ga
0,7 mm/23 ga
0,5 mm/26 ga
2,5 mm/13 ga

Tømgangsslagantal .....

4 500

4 500

Længde .....

304 mm

306 mm

Vægt .....

1,3 kg

1,3 kg

- Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
- Bemærk: Data kan variere fra land til land.

### Strømforsyning

Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med samme spænding som angivet på typeskiltet, og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I henhold til de europæiske retningslinier er den dobbeltisolert og kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.

### Sikkerhedsbestemmelser

Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de medfølgende Sikkerhedsforskrifter.

## YDERLIGERE

### SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR MASKINEN

1. Hold godt fast på maskinen.
2. Spænd emnet godt fast.
3. Hold hænderne væk fra bevægelige dele.
4. Kanter på og spåner fra emnet er skarpe. Bær handsker. Det anbefales også, at man bærer sko med tykke såler for at undgå tilskade komst.
5. Stil ikke maskinen oven på spåner fra emnet. De kan forårsage skade på og problemer med maskinen.
6. Lad aldrig maskinen kører uden opsyn. An vend kun maskinen, mens den holdes i hånden.
7. Sørg altid for sikkert fodfæste. Kontrollér, at der ikke opholder sig personer under arbejdsstedet, når der arbejdes i højder.
8. Rør ikke ved kniven eller emnet umiddelbart efter anvendelse. De kan være meget varme og forårsage forbrænding ved berøring.
9. Skær ikke i elektriske ledninger. Det kan give elektrisk stød og anledning til alvorlige uheld.

### GEM DISSE FORSKRIFTER.

## ANVENDELSE

### Indstilling af knivfrigang (Fig. 1 og 2)

Kun for JS1660

Vigtigt: Kontrollér altid, at maskinen er slæt fra, og at netstikket er trukket ud, før De indstiller knivfrigangen. Indstil frigangen mellem sideknivene og centerkniven i forhold til emnets tykkelse.

Brug først en skruetrækker til at løsne skruen.

Brug derefter unbrakonøglen til at indstille frigangen ved at stramme eller løsne bolten. Der kan forekomme en lille forskel imellem frigangene (A) og (B). Kontrollér den mindre frigang med tykkelseslæren og indstil derefter.

Når tykkelseslæren anvendes til at indstille knivfrigangen, referes til tabellen herunder.

Emne tykkelse (mm)	Mærke på tykkelseslæren
Mindre end 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Mere end 1,3	1,5

Efter indstilling af frigangen spændes skruen godt fast.

### Smøring (Fig. 3)

Før betjening smøres kontaktpunktet mellem centerkniven og stiften. For at opnå et godt snit skal der også anvendes en skærevæske af og til under brugen.

## Kontaktbetjening (Fig. 4)

OBS:

Før maskinen sættes til netstikket, skal De altid kontrollere, at glidekontakten fungerer korrekt og returnerer til "OFF" positionen, når den trykkes ned.

Maskinen startes ved at flytte glidekontakten fremad, hvor glidekontakten låses fast på "ON" positionen. Maskinen stoppes ved at der trykkes let på den bagerste del af glidekontakten, hvorfed denne vil returnere til "OFF" positionen.

## Betjening (Fig. 5 og 6)

Tænd for maskinen og anbring det forreste af sideknivene på emnet. Før nu blot maskinen fremad, idet sideknivene holdes i plan med emnet.

OBS:

Når der kun skæres en lille del af emnet, kan det være svært at fuldende slutningen på snittet. Prøv i så fald at skære igen, idet emnet trækkes en smule bagud.

## VEDLIGEHOLDELSE

OBS:

Sørg altid for at maskinen er slukket, og at netstikket er trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve maskinen.

## Udskiftning af kulstifter (Fig. 7 og 8)

Nedslidte kulstifter skal udskiftes, når de er slidt ned til slidmarkeringen. De to identiske kulstifter burde udskiftes samtidigt.

## Udskiftning af knive

Knivenes levetid svinger afhængigt af emner, der skæres. Den følgende tabel angiver den omtrentlige levetid på knivene. Når knivene bliver sløve, skal De kontakte Deres forhandler eller et Makita Service Center for at få knivene udskiftet.

### For JS1660

Kapacitet	mm	ga
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminium op til 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### For JS1670

Kapacitet	mm	ga
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminium op til 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center.

- ① Låsskruv
- ② Skruvmejsel
- ③ Mittskär
- ④ Sexkantnyckel

- ⑤ Sidoskär
- ⑥ Sexkantskruv
- ⑦ Axel

- ⑧ Strömvällarknapp
- ⑨ Slitmarkering
- ⑩ Kolhållarlock

**TEKNISKA DATA****Modell****JS1660****JS1670**

Max. plåttjocklek

Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga
Stål upp till 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga
Stål upp till 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga
Aluminium upp till 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga

Minsta kurvradie .....

Antal slag .....

Total längd .....

Nettovikt .....

1,0 mm/20 ga
0,7 mm/23 ga
0,5 mm/26 ga
2,5 mm/13 ga
30 mm

4 500/min

304 mm

1,3 kg

4 500/min

306 mm

1,3 kg

- På grund av det kontinuerliga programmet för forskning och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras utan föregående meddelande.
- Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.

**Strömförsörjning**

Maskinen får endast anslutas till nät med samma spänning som anges på typläten och kan endast köras med enfas växelström. Den är dubbelisolerad i enlighet med europeisk standard och kan därför anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.

**Säkerhetstips**

För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de medföljande säkerhetsföreskrifterna.

**SÄKERHETSFÖRESKRIFTER**

1. Håll maskinen ständigt.
2. Fäst arbetsstycket ordentligt.
3. Håll händerna på avstånd från rörliga delar.
4. Kanterna på arbetsstycket och avklippta spän är skarpa. Använd handskar. Det är också rekommendabelt att använda skor med tjock sula för att förhindra skador.
5. Ställ inte maskinen på spän från arbetsstycket. Det kan orsaka skador och andra problem på maskinen.
6. Lämna inte maskinen när den går. Använd endast maskinen när den hålls i händerna.
7. Se alltid till att du står ständigt.  
Se till att ingen står under dig när du arbetar på högt belägna platser.
8. Rör inte skären eller arbetsstycket direkt efter användning; de kan vara oerhört varma och orsaka brännskador.
9. Undvik att kapa elektriska ledningar. Det kan orsaka svåra skador på grund av elektriska stötar.

**SPARA DESSA ANVISNINGAR.****BRUKSANVISNING****Knivinställning (Fig. 1 och 2)**

Endast för JS1660

Viktigt: Kontrollera alltid att maskinen är avstängd och urkopplad ur elnätet innan du ställer in spelet mellan knivarna.

Spelet mellan sidoskären och mittskäret måste justeras med hänsyn till aktuell plåttjocklek.

Lossa först låsskruven enligt bilden.

Spelet mellan knivarna ställs in genom att sexkantskruven vrids med- eller moturs.

En liten differens i spelet mellan (A) och (B) kan finnas men saknar betydelse.

Utgå från det minsta spelet och justera detta med hjälp av tolken i enlighet med tabellen nedan.

Materialtjocklek (mm)	Märkning på tolken
Mindre än 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Mer än 1,3	1,5

Efter inställningen av knivspelet dras låsskruven åt igen.

**Smörjning (Fig. 3)**

Droppa lite olja på mittskärets axellagring innan arbetet påbörjas. Under pågående klippning bör dessutom skärolja användas med jämnat mellanrum.

## Strömställare (Fig. 4)

OBS:

Kontrollera alltid att strömställaren är frånslagen innan stickproppen ansluts.

Maskinen startar när strömställarknappen förs framåt. Läsnings tillslaget läge sker härigenom automatiskt. Frånslag görs med en tryckning på bakre delen av knappen.

## Användning (Fig. 5 och 6)

Starta maskinen och sätt an sidoskären mot plåtens ovansida. För därefter maskinen framåt med de yttre knivarna hela tiden vilande plant mot plåten.

OBS:

Avslutning i små arbetsstycken kan vara svår att fullfölja. Detta underlättas, om man samtidigt drar arbetsstycket lätt bakåt.

## UNDERHÅLL

OBS:

Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur väggtagget och att maskinen är fränkopplad innan något arbete utförs på maskinen.

### Byte av kol (Fig. 7 och 8)

Byt ut kolen när de slitis ner till slitagränsmarkeringen. Byt alltid ut båda kolborstarna samtidigt.

### Byte av knivar (skär)

Knivarnas livslängd är beroende av det material som klipps. Som vägledning anges i följande tabeller ungefärlig klipplängd till dess att knivarna behöver bytas. När bladen blir oskarpa, vänd dig till en verkstad som är auktoriserad av Makita för att få dem bytta.

### För JS1660

Max. plåttjocklek	mm	ga
Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Stål upp till 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Stål upp till 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminium upp till 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### För JS1670

Max. plåttjocklek	mm	ga
Stål upp till 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Stål upp till 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Stål upp till 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminium upp till 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet, bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.

- ① Skrue
- ② Skrutrekker
- ③ Senterblad
- ④ Sekskantnøkkel

- ⑤ Sideblad
- ⑥ Bolt
- ⑦ Stift

- ⑧ Skyveknapp
- ⑨ Grensemerke
- ⑩ Børsteholder-hette

**TEKNISKE DATA****Modell****JS1660****JS1670**

## Maks. skjærekapasitet

Stål opp til 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga
Stål opp til 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga
Stål opp til 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga
Aluminium opp til 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga

## Min. skjæreradjus .....

–

1,0 mm/20 ga
0,7 mm/23 ga
0,5 mm/26 ga
2,5 mm/13 ga

30 mm

## Slag pr. min .....

4 500

4 500

## Total lengde .....

304 mm

306 mm

## Netto vekt .....

1,3 kg

1,3 kg

- Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogrammet, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i tekniske data uten varsel.
- Merk: Tekniske data kan variere fra land til land.

**Strømforsyning**

Maskinen må kun koples til den spenning som er angitt på typeskiltet og arbeider kun med enfaseværelstrøm. Den er dobbelt verneisolert i henhold til de Europæiske Direktiver og kan derfor også koples til stikkontakter uten jording.

**Sikkerhetstips**

For din egen sikkerhets skyld ber vi deg lese de medfølgende sikkerhetsreglene.

**EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR VERKTØY**

1. Hold godt fast i verktøyet.
2. Fest arbeidsemnet forsvarlig.
3. Hold hendene unna bevegende deler.
4. Kanter og spon på arbeidsemnet er skarpe. Bruk hanske. Det anbefales også bruk av sko med kraftige såler så ulykker unngås.
5. Sett ikke verktøyet fra deg oppå spon fra arbeidsemnet. Det kan resultere i skader på og problemer med verktøyet.
6. Forlat ikke verktøyet mens det går. Verktøyet må bare betjenes når det holdes for hånd.
7. Sørg alltid for å ha godt fottfeste. Se til at det ikke befinner seg noen under når arbeidet foregår i høyden.
8. Rør ikke bladet eller arbeidsemnet like etter en arbeidsoperasjon; de kan være svært varme og forårsake forbrenninger.
9. Se opp for elektriske ledninger. Hvis en strømførende ledning kuttes over kan det resultere i en alvorlig ulykke grunnet elektrosjokk.

**TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.****BRUKSANVISNINGER****Justering av bladets klaring (Fig. 1 og 2)**

Gjelder kun JS1660

Viktig: Vær alltid helt sikker på at maskinen er avslatt og stoppslet tatt ut av stikkontakten før bladets klaring justeres.

Juster klaringen mellom sidebladene og senterbladet i samsvar med tykkelsen på arbeidsemnet.

Først løsnes skruen med en skrutrekker.

Deretter justeres klaringen ved hjelp av en sekskantnøkkel, ved å trekke til eller løsne bolten.

Det kan være en liten forskjell mellom klaring (A) og (B).

Kontroller den minste klaringen med en tykkelsesmåler og foreta nødvendig justering.

Når tykkelsesmåleren brukes til å justere bladklaringen med, se tabellen under.

Arbeidsemnets tykkelse (mm)	Markering på måleren
Mindre enn 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Mer enn 1,3	1,5

Når justeringen er ferdig utført, trekkes skruen godt til.

**Smøring (Fig. 3)**

Før maskinen tas i bruk, må kontaktpunktet for senterblad og stift tilføres smurning. For beste skjæreresultat bør det også anvendes en smøreolje en gang i mellom under selve kappingen.

## Bryter (Fig. 4)

Verktøyet startes ved bevege skyveknappen framover til den låser seg på plass i "ON"- posisjon. For å stanse verktøyet, trykker du lett på den bakerste delen av bryteren slik at den går tilbake til "OFF"- posisjon.

## Bruk (Fig. 5 og 6)

Slå verktøyet på og plasser framsiden av sidebladene på arbeidsamnet. Når er det bare å bevege verktøyet framover samtidig som du passer på at sagbladene flukter med arbeidsements overflate.

### VIKTIG:

Når det skjæres bare en liten del av arbeidsstykket, kan det være vanskelig å avslutte skjæringen. I så fall prøver du å skjære en gang til og drar arbeidsementen tanke tilbake.

## SERVICE

### VIKTIG:

Før servicearbeider utføres på platesaksen må det passes på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.

## Skifte ut kullbørster (Fig. 7 og 8)

Skifte ut kullbørstene når de er slitt ned til grensemarkeringen. Begge kullbørstene må skiftes ut samtidig.

## Utskifting av skjæreblad

Skjærebladenes levetid varierer avhengig av arbeidsområdet som skal skjæres. Følgende referansestabell viser noenlunde levetid for bladene. Når bladene begynner å bli sløve bør du kontakte en godkjent Makita-forhandler eller et verksted for utskifting.

### For JS1660

Maks. skjærekapasitet	mm	ga
Stål opp til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Stål opp til 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Stål opp til 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Aluminium opp til 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

### For JS1670

Maks. skjærekapasitet	mm	ga
Stål opp til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Stål opp til 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Stål opp til 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Aluminium opp til 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utføres av et autorisert Makita-serviceverksted.

- ① Ruuvi
- ② Ruuvitalta
- ③ Keskiterä
- ④ Kuusiokoloavain

- ⑤ Sivuterä
- ⑥ Pultti
- ⑦ Tappi

- ⑧ Liukukytkin
- ⑨ Rajamerkki
- ⑩ Harjanpitimen kansi

## TEKNISET TIEDOT

### Malli

### JS1660

### JS1670

Maks. leikkauskapasiteetti		
Teräs enintään 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga	1,0 mm/20 ga
Teräs enintään 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga	0,7 mm/23 ga
Teräs enintään 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga	0,5 mm/26 ga
Alumiini enintään 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga	2,5 mm/13 ga
Vähimmäisleikkauksala .....	–	30 mm
Iskuu minuutissa .....	4 500	4 500
Kokonaispituus .....	304 mm	306 mm
Nettopaino .....	1,3 kg	1,3 kg

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Huomaat: Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

### Virransyöttö

Laitteen saa käytteä ainoastaan virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin työppikilvessä ilmoitettu. Laitetta voidaan käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan täästää syystä liittää maadoittamattomaan pistorasiaan.

### Turvaohjeita

Oman turvallisuutesi vuoksi lue mukana seuraavat turvaohjeet.

## LISÄTURVAOHJEITA KONEELLE

1. Pitele konetta tiukasti.
2. Kiinnitä työkappale tukevasti.
3. Pidä kädet loitolla liikkuvista osista.
4. Työkappaleen reunat ja säleet ovat terävä. Käytä käsineitä. Suosittelemme myös paksupohjaisten jalkineiden käyttöä loukkaantumisen välttämiseksi.
5. Älä aseta konetta työkappaleen säleiden päälle. Tämä voi aiheuttaa koneen vioitumisen tai toimintahäiriötä.
6. Älä jätä konetta käyntiin. Käytä konetta vain sen ollessa käissäsi.
7. Varmista aina jalansijasi tukevuudesta. Varmista aina, että allasi ei ole ketään, kun työskentelet korkeissa paikoissa.
8. Älä kosketa terää äläkä työkappalella väli-tömästi työskentelyn jälkeen. Ne voivat olla erittäin kuumat ja ne voivat polttaa ihoasi.
9. Varo osumasta sähköjohtoihin. Tämä voi johtaa sähköiskun aiheuttamaan vakavaan onnettomuuteen.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

## KÄYTÖÖHJEET

### Terävänin säätäminen (Kuva 1 ja 2)

Ainoastaan mallille JS1660

Tärkeää: Ennen terävänin säätämistä varmista aina, että kone on summutettu ja että sen virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

Säädä sivuterien ja keskiterän välillä jäävä rako työkappaleen paksuuden mukaisesti.

Löysennä ensin ruuvi ruuvitalalla.

Säädä sitten terävällä kiristämällä tai löysentämällä pulttia kuusiokoloavaimella. Välit (A) ja (B) saattavat hiukan erota toisistaan.

Tarkista ahtaampi väli paksuusfulkillja ja säädä sitä.

Käytäessäsi paksuustulkkia terävänin säätämisessä noudata alla olevan taulukon lukemia.

Työkappaleen paksuus (mm)	Paksuustulkin lukema
Alle 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Yli 1,3	1,5

Säädettyäsi terävänin kiristää ruuvi tiukalle.

### Voitelu (Kuva 3)

Ennen kuin käytät laitetta, voittele keskiterän ja tapin kosketuspinnat. Käytä myös käytön aikana ajoittain leikkausvoitelueluinetta varmistaaksesi parhaan mahdollisen leikkaustuloksen.

## Kytkimen käyttö (Kuva 4)

### HUOMUATUS:

Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan tarkista aina, että liukukytkin toimii moitteettomasti ja että se palautuu "OFF"-asentoon sitä painettaessa.

Laite käynnistetään siirtämällä liukukytkintä eteenpäin, jolloin liukukytkin lukkiutuu "ON"-asentoon. Laite pysytetään painamalla kevyesti liukukytkimen takaosaa, jolloin se palautuu "OFF"-asentoon.

## Laitteen käyttäminen (Kuva 5 ja 6)

Käynnistä laite ja aseta sivuterien etukärjet kiinni työkappaleeseen. Siirrä sitten laitetta eteenpäin pitää sivuterät samansuuntaisina työkappaleen pinnan kanssa.

### HUOMUATUS:

Leikatessasi työkappaleen pientä osaa saattaa leikkaamisen loppu tuottaa vaikeuksia. Yritä tällöin leikata uudelleen vetäen työkappaletta taaksepäin varovasti.

## HUOLTO

### HUOMUATUS:

Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava, että se on sammuttettu ja irrotettu virtalähteestä.

## Hiilien vaihto (Kuva 7 ja 8)

Hiilet on vaihdettava kun ne ovat kuluneet kulumisrajan. Hiilet on vaihdettava aina parittain.

## Terien vaihtaminen

Terien käyttöikä vaihtelee leikkattavien työkappaleiden mukaan. Seuraava taulukko osoittaa terien keskimääräisen käyttöän. Kun terät ovat tylsyneet, pyydä Makitan valtuuttamaa huoltoa tai tehtaan huoltokeskusta välttämään terät.

## Mallille JS1660

Maks. leikkauskapasiteetti	mm	ga
Teräs enintään 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Teräs enintään 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Teräs enintään 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Alumiini enintään 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

## Mallille JS1670

Maks. leikkauskapasiteetti	mm	ga
Teräs enintään 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Teräs enintään 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Teräs enintään 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Alumiini enintään 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korjaukset ja muut huolto- ja säätötöt saa suorittaa ainoastaan Makitan hyväksymä huoltopiste.

① Βίδα	⑤ Πλευρική λάμα	⑧ Ολισθητικός διακόπτης
② Κατσαβίδι	⑥ Μπουλόνι	⑨ Οριακό σημάδι
③ Κεντρική λάμα	⑦ Πείρος	⑩ Καπτάκι θήκης καρβουνάκι
④ Εξαγ. κλειδί		

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μοντέλο	JS1660	JS1670
<b>Μεγ. ικανότητες κοπής</b>		
Χάλυβας μέχρι 400 N/mm <sup>2</sup> .....	1,6 mm/16 ga	1,0 mm/20 ga
Χάλυβας μέχρι 600 N/mm <sup>2</sup> .....	1,2 mm/18 ga	0,7 mm/23 ga
Χάλυβας μέχρι 800 N/mm <sup>2</sup> .....	0,8 mm/22 ga	0,5 mm/26 ga
Αλουμινίο μέχρι 200 N/mm <sup>2</sup> .....	2,5 mm/13 ga	2,5 mm/13 ga
Ελάχιστη ακτίνα κοπής .....	–	30 mm
Διαδρομές ανά λεπτό .....	4.500	4.500
Ολικό μήκος .....	304 mm	306 mm
Βάρος καθαρό .....	1,3 kg	1,3 kg

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι παρούσες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

**Ρευματοδότηση**

Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος της ίδιας τάσης με αυτή που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστού και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα. Τα μηχανήματα αυτά έχουν διπλή μόνωση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά συνέπεια, μπορούν να συνδεθούν σε ακροδέκτες χωρίς σύρμα γειώσης.

**Υποδείξεις ασφάλειας**

Για την προσωπική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στις εσώκλειστες Οδηγίες ασφάλειας.

**ΕΠΙΠΡΟΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

1. **Κρατάτε το μηχάνημα σταθερά.**
2. **Ασφαλίστε το κομμάτι εργασίας καλά.**
3. **Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη.**
4. **Αιχμές και πριονίδια από το κομμάτι εργασίας είναι αιχμηρά. Φοράτε γάντια. Ακόμη συνιστάτε να φοράτε παπούτσια με παχιές σόλες για να αποφύγετε κάποιο τραυματισμό.**
5. **Μην αφήνετε το μηχάνημα πάνω στα πριονίδια του κομματιού. Αλλιώς μπορεί να προκληθεί σημιά στο μηχάνημα.**
6. **Μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όταν το κρατάτε.**
7. **Πάντοτε να πατάτε καλά. Να είστε σίγουροι ότι κανείς δεν βρίσκεται από κάτω σας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σψηλές θέσεις.**
8. **Μην αγγίζετε τη λάμα ή το κομμάτι εργασίας αμέσως μετά τη λειτουργία. Μπορεί να είναι πολύ ζεστά και να κάψουν το δέρμα σας.**

9. **Αποφεύγετε να κόβετε ηλεκτρικά καλώδια. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτροπληξία.**

**ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****Ρύθμιση διακένου λάμας (Εικ. 1 και 2)**

Μόνο για JS1660

Σημαντικό: Πάντοτε βεβαιώνεστε ότι το μηχάνημα είναι σβηστό και βγαλμένο από το ρεύμα πριν ρυθμίσετε το διάκενο λάμας.

Ρυθμίστε το διάκενο μεταξύ της πλευρικής λάμας και της κεντρικής λάμας σύμφωνα με το πάχος του αντικειμένου εργασίας.

Πρώτα χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα.

Μετά χρησιμοποιείστε το εξαγ. κλειδί για να ρυθμίσετε το διάκενο σφίγγοντας ή λασκάροντας το μπουλόνι. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ διακένων (A) και (B).

Ελέγχετε το μικρότερο διάκενο με το μετρητή πάχους και ρυθμίστε το.

Οταν χρησιμοποιείτε το μετρητή πάχους για να ρυθμίσετε το διάκενο λαμών, ανατρέξτε στον πιο κάτω πίνακα.

Πάχος αντικειμένου εργασίας (mm)	Σημάδι στον μετρητή πάχους
Μικρότερο από 0,8	0,5
0,8 – 1,3	1,0
Περισσότερο από 1,3	1,5

Αφού ρυθμίσετε το διάκενο, σφίχτε γερά τη βίδα.

### **Λίπανση (Εικ. 3)**

Πριν από τη λειτουργία, λιπάνετε το σημείο επαφής της κεντρικής λάμας και του πείρου. Για να διατηρείτε μια καλή λειτουργία κοπής, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής από καιρό σε καιρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

### **Λειτουργία διακόπτη (Εικ. 4)**

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν βάλετε στο ρεύμα το μηχάνημα, πάντοτε ελέγχετε να δείτε ότι ο ολισθητικός διακόπτης ενεργοποιεί κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.

Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα, μετακινείστε τον ολισθητικό διακόπτη προς τα εμπρός, και θα κλειδώσει στη θέση "ON". Για να σταματήσετε, πιέστε ελαφρά το πίσω μέρος του ολισθητικού διακόπτη, και αυτός θα γυρίσει στη θέση "OFF".

### **Λειτουργία (Εικ. 5 και 6)**

Ανάψτε το μηχάνημα και τοποθετήστε τα εμπρόσθια άκρα των πλευρικών λαμών στο αντικείμενο εργασίας. Τώρα απλώς μετακινείστε το μηχάνημα προς τα εμπρός, κρατώντας τις πλευρικές λάμες ευθυγραμμισμένες με την επιφάνεια του αντικειμένου εργασίας.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οταν κόβετε ένα μικρό κομμάτι από το αντικείμενο εργασίας, μπορεί να συναντήσετε δυσκολία στο κόψιμο της άκρης του αντικειμένου. Στη περίπτωση αυτή, προσπαθείστε να το κόψετε τραβώντας το αντικείμενο εργασίας ελαφρά προς τα πίσω.

### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν την εκτέλεση εργασιών με τη μηχανή σβήνομε πάντα τη μηχανή και βγάζομε τη πρίζα.

### **Αντικατάσταση καρβουνάκια (Εικ. 7 και 8)**

Τά καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται, όταν έχουν φθαρεί μέχρι το σημείο μαρκαρίσματος. Και τα δύο καρβουνάκια πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα.

### **Αντικατάσταση λαμών**

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των λαμών διαφέρει ανάλογα με τα αντικείμενα κοπής. Οι ακόλουθοι πίνακες αναφοράς δείχνουν την κατά προσέγγιση ωφέλιμη διάρκεια ζωής των λαμών. Οταν οι λάμες χάσουν την οξύτητα της κόψης τους, ζητήστε από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης της Μάκιτα να σας αντικαταστήσουν τις λεπίδες.

#### Για JS1660

Μεγ. ικανότητες κοπής	mm	ga
Χάλυβας μέχρι 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6	16
Χάλυβας μέχρι 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2	18
Χάλυβας μέχρι 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8	22
Αλουμίνιο μέχρι 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

#### Για JS1670

Μεγ. ικανότητες κοπής	mm	ga
Χάλυβας μέχρι 400 N/mm <sup>2</sup>	1,0	20
Χάλυβας μέχρι 600 N/mm <sup>2</sup>	0,7	23
Χάλυβας μέχρι 800 N/mm <sup>2</sup>	0,5	26
Αλουμίνιο μέχρι 200 N/mm <sup>2</sup>	2,5	13

Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των προιόντων μας πρέπει οι επισκευές, εργασίες συντήρησης ή ρυθμίσεις να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια σέρβις πελατών Μάκιτα.

## **ENGLISH**

### **EC-DECLARATION OF CONFORMITY**

The undersigned, Yasuhiko Kanzaki, authorized by Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan declares that this product (Serial No. : series production)

manufactured by Makita Corporation in Japan is in compliance with the following standards or standardized documents,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC,  
89/336/EEC and 98/37/EC.

## **FRANÇAISE**

### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Je soussigné, Yasuhiko Kanzaki, mandaté par Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, déclare que ce produit

(No. de série: production en série)  
fabriqué par Makita Corporation au Japon, est conforme aux normes ou aux documents normalisés suivants,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
conformément aux Directives du Conseil, 73/23/CEE,  
89/336/CEE et 98/37/EG.

## **DEUTSCH**

### **CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt der Unterzeichneter, Yasuhiko Kanzaki, Bevollmächtigter von Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, daß dieses von der Firma Makita Corporation in Japan hergestellte Produkt

(Serien-Nr.: Serienproduktion)  
gemäß den Ratsdirektiven 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/EG mit den folgenden Normen bzw. Normendokumenten übereinstimmen:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000.

## **ITALIANO**

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CON LE NORME DELLA COMUNITÀ EUROPEA**

Il sottoscritto Yasuhiko Kanzaki, con l'autorizzazione della Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, dichiara che questo prodotto

(Numero di serie: Produzione in serie)  
fabbricato dalla Makita Corporation in Giappone è conforme alle direttive europee riportate di seguito:  
HD400, EN50144, EN55014, EN61000

secondo le direttive del Consiglio 73/23/CEE,  
89/336/CEE e 98/37/CE.

## **NEDERLANDS**

### **EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

De ondergetekende, Yasuhiko Kanzaki, gevolmachtigd door Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan verklaart dat dit produkt

(Serienr. : serieproduktie)  
vervaardigd door Makita Corporation in Japan voldoet aan de volgende normen of genormaliseerde documenten,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad 73/23/EEC, 89/336/EEC en 98/37/EC.

## **ESPAÑOL**

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE**

El abajo firmante, Yasuhiko Kanzaki, autorizado por Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, declara que este producto

(Número de serie: producción en serie)  
fabricado por Makita Corporation en Japón cumple las siguientes normas o documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
de acuerdo con las directivas comunitarias,  
73/23/EEC, 89/336/EEC y 98/37/CE.

*Yasuhiko Kanzaki CE 94*

Director	Amministratore
Directeur	Directeur
Direktor	Director

## **MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

## **PORTUGUÊS**

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE**  
 O abaixo assinado, Yasuhiko Kanzaki, autorizado  
 pela Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho,  
 Anjo, Aichi 446-8502 Japan, declara que este produto  
 (N. de série: produção em série)

fabricado pela Makita Corporation no Japão obedece  
 às seguintes normas ou documentos normalizados,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
 de acordo com as directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE  
 e 98/37/CE do Conselho.

## **NORSK**

### **EUs SAMSVARS-ERKLÆRING**

Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fullmakt fra  
 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,  
 Aichi 446-8502 Japan bekrefter herved at dette  
 produktet

(Serienr. : serieproduksjon)

fabrikert av Makita Corporation, Japan, er i overens-  
 stemmelse med følgende standarer eller standardi-  
 serte dokumenter:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,  
 i samsvar med Råds-direktivene, 73/23/EEC,  
 89/336/EEC og 98/37/EC.

## **DANSK**

### **EU-DEKLARATION OM KONFORMITET**

Undertegnede, Yasuhiko Kanzaki, med fuldmagt fra  
 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,  
 Aichi 446-8502 Japan, erklærer hermed, at dette  
 produkt

(Løbenummer: serieproduktion)

fremstillet af Makita Corporation i Japan, er i overens-  
 stemmelse med de følgende standarer eller norm-  
 sættende dokumenter,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
 i overensstemmelse med Rådets Direktiver  
 73/23/EEC, 89/336/EEC og 98/37/EC.

## **SUOMI**

### **VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA**

Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,  
 Aichi 446-8502 Japan valtuuttamana allekirjoittanut,  
 Yasuhiko Kanzaki, vakuuttaa että tämä tämä tuote

(Sarja nro : sarjan tuotantoa)

valmistaa Makita Corporation Japanissa vastaa  
 seuraavia standardeja tai stardardoituja asiakirjoja

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
 neuvoston direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC ja  
 98/37/EC mukaisesti.

## **SVENSKA**

### **EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Undertecknad, Yasuhiko Kanzaki, auktoriseras av  
 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,  
 Aichi 446-8502 Japan deklarerar att denna produkt  
 (serienummer: serieproduktion)

tillverkad av Makita Corporation i Japan, uppfyller  
 kraven i följande standard eller standardiserade dokument,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
 i enlighet med EG-direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC  
 och 98/37/EC.

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ**

Ο υπογράφων, Yasuhiko Kanzaki, εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν

(Αύξων Αρ.: παραγωγή σειράς)

κατασκευασμένο από την Εταιρεία Makita στην Ιαπωνία, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα,

HD400, EN50144, EN55014, EN61000  
 σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμβουλίου,  
 73/23/EEC, 89/336/EEC και 98/37/KE.

*Yasuhiko Kanzaki CE 94*

Director	Direktor
Direktør	Johtaja
Direktör	Διευθυντής

## **MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.**

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
 Bucks MK15 8JD, ENGLAND

## ENGLISH

### Noise and Vibration of Model JS1660

The typical A-weighted sound pressure level is 85 dB (A). The noise level under working may exceed 85 dB (A).  
– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s<sup>2</sup>.

## FRANÇAISE

### Bruit et vibrations du modèle JS1660

Le niveau de pression sonore pondéré A type est de 85 dB (A). Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 85 dB (A).

– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## DEUTSCH

### Geräusch- und Vibrationsentwicklung des Modells JS1660

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt 85 dB (A). Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A) überschreiten.

– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ITALIANO

### Rumore e vibrazione del modello JS1660

Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è di 85 dB (A). Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli 85 dB (A).

– Indossare i paraorecchi. –

Il valore quadratico medio di accelerazione non supera i 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## NEDERLANDS

### Geluidsniveau en trilling van het model JS1660

Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 85 dB (A).

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.

– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnellingswaarde is niet meer dan 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ESPAÑOL

### Ruido y vibración del modelo JS1660

El nivel de presión sonora ponderada A es de 85 dB (A).

El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que sobrepase los 85 dB (A).

– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## PORTUGUÊS

### Ruído e Vibração do Modelo JS1660

O nível normal de pressão sonora A é 85 dB (A). O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).

– Utilize protectores para os ouvidos –

O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## DANSK

### Lyd og vibration fra model JS1660

Det typiske A-vægtede lydtryksniveau er 85 dB (A). Støjniveauet under arbejde kan overstige 85 dB (A).

– Bær høreværn. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## SVENSKA

### Buller och vibration hos modell JS1660

Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 85 dB (A). Bullernivån under pågående arbete kan överstiga 85 dB (A).

– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger inte 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## NORSK

### Støy og vibrasjon fra modell JS1660

Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 85 dB (A). Under bruk kan støynivået overskride 85 dB (A).

– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon overskridet ikke 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## SUOMI

### Mallin JS1660 melutaso ja tärinä

Tyypillinen A-painotettu äänepainetaso on 85 dB (A).

Melataso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).

– Käytä kuulosuojaamia. –

Tyypillinen kiintyytyyden painotettu tehollisarvo ei ylitä 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Θόρυβος και κραδασμός του μοντέλου JS1660

Η τυπική Α-μετρούμενη ηχητική πίεση είναι 85 dB (A).

Η ένταση ήχου υπό συνθήκες εργασίας μπορεί να μπερβεί τα 85 dB (A).

– Φοράτε ωτοασπίδες. –

Η τυπική αξία της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης δεν ξεπερνά τα 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ENGLISH

### Noise and Vibration Of Model JS1670

The typical A-weighted sound pressure level is 84 dB (A).  
The noise level under working may exceed 85 dB (A).

– Wear ear protection. –

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s<sup>2</sup>.

## FRANÇAISE

### Bruit et vibrations du modèle JS1670

Le niveau de pression sonore pondéré A type est de 84 dB (A).

Le niveau de bruit en fonctionnement peut dépasser 85 dB (A).

– Porter des protecteurs anti-bruit. –

L'accélération pondérée ne dépasse pas 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## DEUTSCH

### Geräusch- und Vibrationsentwicklung des Modells JS1670

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel beträgt 84 dB (A). Der Lärmpegel kann während des Betriebs 85 dB (A) überschreiten.

– Gehörschutz tragen. –

Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung beträgt nicht mehr als 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ITALIANO

### Rumore e vibrazione del modello JS1670

Il livello di pressione sonora pesata secondo la curva A è di 84 dB (A).

Il livello di rumore durante il lavoro potrebbe superare gli 85 dB (A).

– Indossare i paraorecchi. –

Il valore quadratico medio di accelerazione non supera i 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## NEDERLANDS

### Geluidsniveau en trilling van het model JS1670

Het typische A-gewogen geluidsdrukniveau is 84 dB (A).

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 85 dB (A) overschrijden.

– Draag oorbeschermers. –

De typische gewogen effectieve versnelingswaarde is niet meer dan 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ESPAÑOL

### Ruido y vibración del modelo JS1670

El nivel de presión sonora ponderada A es de 84 dB (A).

El nivel de ruido en condiciones de trabajo puede que sobrepase los 85 dB (A).

– Póngase protectores en los oídos. –

El valor ponderado de la aceleración no sobrepasa los 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## PORTUGUÊS

### Ruído e Vibração do Modelo JS1670

O nível normal de pressão sonora A é 84 dB (A). O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).

– Utilize protectores para os ouvidos – O valor médio da aceleração é inferior a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## DANSK

### Lyd og vibration fra model JS1670

Det typiske A-vægte lydtryksniveau er 84 dB (A). Støjniveauet under arbejde kan overstige 85 dB (A).

– Bær høreværn. –

Den vægtede effektive accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## SVENSKA

### Buller och vibration hos modell JS1670

Den typiska-A-vägda ljudtrycksnivån är 84 dB (A). Bullernivån under pågående arbete kan överstiga 85 dB (A).

– Använd hörselskydd –

Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration överstiger inte 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## NORSK

### Støy og vibrasjon fra modell JS1670

Det vanlige A-belastede lydtrykksnivå er 84 dB (A). Under bruk kan støyenivået overskride 85 dB (A).

– Benytt hørselvern. –

Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon overskridr ikke 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## SUOMI

### Mallin JS1670 melutaso ja tärinä

Tyypillinen A-painotettu äänepainetaso on 84 dB (A).

Melutaso työpaikalla saattaa ylittää 85 dB (A).

– Käytä kuulosuojaamia. –

Tyypillinen kiihtyytyden painotettu tehollisarvo ei ylitä 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Θόρυβος και κραδασμός του μοντέλου JS1670

Η τυπική Α-μετρούμενη ηχητική πίεση είναι 84 dB (A).

Η ένταση ήχου υπό συνθήκες εργασίας μπορεί να μπερβεί τα 85 dB (A).

– Φοράτε ωτοασπίδες. –

Η τυπική αξία της μετρούμενης ρίζας του μέσου τετραγώνου της επιτάχυνσης δεν ξεπερνά τα 2,5 m/s<sup>2</sup>.

**Makita Corporation**  
Anjo, Aichi, Japan  
Made in Japan  
883605C996